UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA



"FABRICACION Y MONTAJE DE UNA PLANTA DE LECHADA DE CEMENTO"

INFORME DE SUFICIENCIA

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO MECANICO

ALFREDO RICARDO CARDENAS SUAREZ

PROMOCION 1996-I

LIMA-PERU

2006

DEDICATORIA

El siguiente trabajo esta dedicado a mi madre Asencia, por ser la gestora para ser una persona de bien y lograr realizarme profesionalmente.

A mi amada esposa Elizabeth quien en todo momento me alentó, confió y me ayudo.

A mi alma mater la Universidad Nacional de Ingeniería, y a todas las personas que hicieron posible que sea feliz conmigo mismo.

INDICE GENERAL

	Prolog	90	1
CAPI	TULO 1	1 Introducción	
	1.1	Generalidades	5
	1.2	Objetivos	6
	1.3	Alcances y limitaciones	7
	1.4	Justificación	8
CAPI	ITULO	2 Soldadura para la Fabricación y Montaje d una Planta de Lechada de Cemento	le
	2.1	Definiciones	9
	2.2	Abreviaturas	11
	2.3	Tipos y posiciones de Uniones soldadas	12
	2.4	Proceso de Soldadura por fusión	15

') () 1		aratia
<i>7</i> 9 1		111111111111
2.9.1	Radio	araria

28

CAPITULO 3	Fabricación de Equipos y accesorios de una
	Planta de Lechada de Cemento

3.1	Gene	ralidades		29
3.2	Descr	ripción del	proceso de Fabricación	30
	de un	a Planta d	le lechada de Cemento.	
3.3	Norma	as para la	Fabricación de Equipos y accesorios	32
	3.3.1	Norma p	ara la soldadura	32
	3.3.2	Norma p	ara los materiales	33
	3.3.3	Materiale	es de fabricación	33
3.4	Progr	ama de ad	ctividades de Fabricación	34
	3.4.1	Organigr	rama de funciones	34
	3.4.2	Equipos	fabricados – Características	36
		y especit	ficaciones básicas	
		3.4.2.1	El silo	36
		3.4.2.2	La válvula rotativa	37
		3.4.2.3	El transportador helicoidal	37
		3.4.2.4	Tanque de agitación	38
		3.4.2.5	Base Metálica del silo	38
		3.4.2.6	Base Metálica del tanque agitador	38
			y de bombas	
		3.4.2.7	Estructura de techo metálico	3 9
3.5	Selec	ción de E	quipos y accesorios.	40

	3.5.1	Árbol de agitación pata tangue	40
	3.5.2	Vibrador externo eléctrico	40
	3.5.3	Válvula de cuchilla	41
	3.5.4	Válvula Pinch de descarga	41
	3.5.5	Tablero de control	42
	3.5.6	Tablero de fuerza	42
3.6	Tiemp	oo de ejecución del proceso de Fabricación	42
3.7	Requ	erimiento de Maquinas y Herramientas	43
3.8	Requ	erimiento de Mano de obra	44
	3.8.1	Requisitos de personal requerido	44
	3.8.2	Perfil de personal requerido	45
	3.8.3	Relación de personal para la obra	46
3.9	Sister	ma de Arenado	46
	3.9.1	Norma SSPC-SP6	47
3.10	Sister	ma de Pintado	48

CAPITULO 4 Montaje de Equipos y accesorios de una Planta de Lechada de Cemento

4.1	Generalidades	50
4.2	Seguridad en Montaje	51
	4.2.1 Responsabilidad de los trabajadores	52
	4.2.2 Responsabilidad de los jefes	53

55

			y equipos	
		4.2.4	Herramientas manuales	55
		4.2.5	Andamios y plataformas elevadas	55
		4.2.6	Equipos eléctricos	56
		4.2.7	Cilindros de gas.	56
	4.3	Progra	amación de actividades de Montaje	57
	4.4	Tiemp	oo de ejecución de Montaje	59
	4.5	Proce	sos de Montaje	59
		4.5.1	Requerimientos de maquinas y equipos	60
		4.5.2	Requerimiento de Mano de Obra	62
	4.6	Instal	ación del Sistema eléctrico.	62
		4.6.1	Ubicación de cajas, de tuberías rígidas, flexibles	64
			y uniones eléctricas	
		4.6.2	Esquema eléctrico de Fuerza	65
		4.6.3	Esquema eléctrico de control	66
		4.6.4	Materiales para el montaje eléctrico	67
	4.7	Instal	ación del Sistema de automatización y control	68
CAPI	TULO	5	Costos de Fabricación y Montaje	
	5.1	Costo	de fabricación de equipos y accesorios	69
		5.1.1	Costos por suministros de equipos	71
	5.2	Costo	de Montaje	73

4.2.3 Dispositivos de seguridad de Herramientas

5.3	Costo	del Si	stema eléctrico	75
5.4	Costo	del Si	stema de Automatización y control.	76
5.5	Costo	de Ob	oras civiles	76
CON	CLUSIC	ONES		78
BIBLI	OGRA	FIA		81
ANEX	(OS:			
ANEX	(O 1:	Crono	ograma de Fabricación	
ANEX	(0 2:	Espec	cificaciones de Pintura.	
ANEX	(O 3:	Crono	ograma de M ontaje	
ANEX	(O 4:	Proto	cólogo de pruebas del Tablero General.	
ANEX	(O 5:	Proce	so de funcionamiento de Automatización y Co	ntrol
ANEX	(O 6:	Arreg	lo General (Tablero PLC)	
ANEX	KO 7:	Diagra	ama eléctrico del PLC.	
ANEX	KO 8:	Diagra	amas lógicos del PLC	
RELA	ACION	DE PL	ANOS:	
DWG	.PLC10	00	Arreglo General	
DWG	.PLC10	01	Diagrama de Flujos	
DWG	.PLC10	02	Bases Metálicas	
DWG	S.PLC10	03	Barandas escalera y Plataforma	
DWG	S.PLC10	04	Válvula Rotativa	
DWG	S.PLC1	05	Transportador Helicoidal	
DWG	S.PLC1	06	Silo	
DWG	S.PLC1	07	Tanque de Agitación	

DWG.PLC108 Estructura Base del silo

DWG.PLC109 Estructura Base de Tanque de Agitación y

Bombas

DWG.PLC110 Estructura de Techo

DWG.PLC111 Plataforma de tableros Eléctricos y PLC.

PROLOGO

El presente informe trata sobre el proceso de fabricación y montaje de una Planta de Lechada de Cemento, para la Empresa Minera Iscaycruz S.A. (EMISA), ubicada en la provincia de Oyón, departamento de Lima Los trabajos de fabricación se iniciaron entre noviembre y diciembre del año 1999 y el montaje en el mes de enero del 2000. El proyecto de fabricación y montaje de la Planta de Lechada de cemento fue ejecutado por la empresa Operaciones Industriales Electromecánicas S.A. (OPÍNELSA), empresa en la que el autor del presente informe le cupo laborar como ingeniero proyectista residente de obra.

El informe se encuentra estructurado en cinco capítulos distribuidos de la siguiente manera:

Capitulo 1: Introducción, en el cual se presenta un breve perfil de las empresas EMISA y OPÍNELSA. También se proporciona una descripción del funcionamiento de la Planta de Lechada de Cemento, entendiéndose por lechada de cemento al producto que se obtiene de mezclar agua y cemento en proporciones definidas a fin de obtener una determinada densidad establecida.

Capitulo 2: Aborda el proceso de soldadura, como parte muy importante en la fabricación y montaje de los equipos que componen la Planta de Lechada de Cemento, se presenta también la descripción sobre cómo es la

calificación de los procedimientos de soldadura y de los soldadores, el empleo de ensayos mecánicos y ensayos no destructivos, para así fijar las especificaciones técnicas de los electrodos a emplearse, las posiciones de soldeo y los tipos de uniones que se consideran para estas fabricaciones. Por otro lado también se señalan las condiciones de seguridad e higiene que se deben cumplir cuando se ejecutan dichos procedimientos.

Capitulo 3: Se hace referencia a la fabricación de los equipos construidos por OPÍNELSA y a los equipos que se adquirieron a terceros, tocando los siguientes puntos:

Programación de los tiempos de fabricación y / o recepción de los equipos, y dentro del proceso mismo, las máquinas, equipos y herramientas a utilizarse, la definición del personal técnico encargada de la fabricación, los procesos de fabricación considerados, desde la habilitación de los materiales, hasta finalizar con la protección superficial de los mismos, y la recepción de los equipos adquiridos a terceros.

Capitulo 4: Se refiere al montaje realizado en la mina, previo reconocimiento del terreno donde fue montada la Planta de Lechada de Cemento. El montaje se realizó de acuerdo a una programación de actividades, tomándose en cuenta los procedimientos de montaje establecidos en las especificaciones técnicas y planos respectivos, para cuyo efecto se indican las máquinas, equipos y herramientas a utilizarse, asimismo y la selección del personal técnico para la realización del montaje. También se hace

mención de las instalaciones eléctricas para el funcionamiento de la planta y las instalaciones del sistema de control y automatización.

Capitulo 5: En este último capitulo se presenta un resumen de la estructura de costos considerados en la fabricación y montaje de la Planta de Lechada de Cemento. Se incluyen los planos que se desarrollaron para la ejecución del proyecto que nos ocupa.

CAPITULO 2

SOLDADURA

2.1 Definiciones

Calificación del procedimiento. Consiste en la demostración de que los cordones de soldadura hechos por medio de un procedimiento específico pueden satisfacer los estándares preescritos.

PQR – Procedure Qualification Record (Registro de Calificación de Procedimiento). Registros de los parámetros, pruebas y variables utilizadas en la calificación del procedimiento.

Calificación del soldador u operador de soldadura. Comprende la demostración de la habilidad para aplicar soldadura por medio de un procedimiento específico que satisfaga los estándares escritos.

Certificación. Procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o servicio se ajusta a las normas, o lineamentos, o recomendaciones de los organismos dedicados a la normalización, sean nacionales o internacionales.

Especialista en soldadura. Persona física con certificación vigente de AWS o equivalente.

Especificación del Procedimiento de Soldadura (WPS). Es un documento en el que cada fabricante deberá indicar las variables esenciales y no esenciales, así como los parámetros que considere oportunos para soldar correctamente los elementos a unir y construidos de acuerdo al código ASME.

La finalidad del WPS es ofrecer al soldador los datos que él necesita, para soldar de acuerdo con la sección IX del código, y debe estar disponible tanto para soldadores como para inspectores.

Estructuras metálicas. Conjunto de elementos de acero soldadas entre sí, compuesto por perfiles estructurales.

Probetas. Muestra que puede ser cualquier producto de placa y/o tubo de cédula, las cuales sirven para las pruebas de calificación de habilidad de soldadores y procedimientos de soldadura.

Procedimiento. Es el método documentado, aprobado y actualizado que se aplica para llevar a cabo buenas prácticas de un trabajo.

Proceso de soldadura. Unión que produce coalescencia de materiales calentándolos hasta la temperatura de soldadura, con o sin la aplicación de presión, o por la aplicación de presión sola, y con o sin uso de metal de aporte.

Pruebas destructivas. Consiste en la aplicación de métodos físicos directos que tienen la finalidad de verificar la condición interna óptima de la soldadura, alterando en forma permanente sus propiedades físicas.

Pruebas no destructivas. Se refiere a la aplicación de métodos físicos indirectos que tienen la finalidad de verificar la condición óptima de la soldadura, sin alterar de forma permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales.

Prueba radiográfica. El uso de energía radiante bajo la forma de rayos X o de rayos gamma para la práctica de un examen no destructivo de metales.

Soldador calificado. Es el operario especialista que ha demostrado su habilidad documentada y vigente para la aplicación de soldaduras que cumplan con los requerimientos y especificaciones establecidos en las pruebas de calificación.

2.2 Abreviaturas

API American Petroleum Institute (Instituto Americano del Petróleo).

ASME American Society Mechanical Engineer (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos).

AWS American Welding Society (Sociedad Americana de Soldadura).

ISO International Organization for Standardization (Organización de Estándares Internacionales).

PQR Procedure Qualification Record (Registro de Calificación de Procedimiento).

WPS Welding Procedure Specification (Especificación de Procedimiento de Soldadura).

2.3 Tipos y posiciones de uniones soldadas

Por la forma de Unión

Soldaduras a tope

Soldaduras en ángulo

Soldaduras especiales

		SOLDADURAS DE C	HAPAS A TOPE
DENOM AWS	IINACIÓN EN	DESCRIPCIÓN	CROQUIS
1G	PA	CHAPA HORIZONTAL SOLDADURA PLANA	
2G	PC	CHAPA VERTICAL SOLDADURA EN CORNISA	
3G	PG PF	CHAPA VERTICAL SOLDADURA EN VERTICAL	
4G	PE	CHAPA HORIZONTAL SOLDADURA EN TECHO	

	POSICIONES DE LAS UNIONES SOLDADAS SOLDADURAS DE CHAPAS EN ÁNGULO						
DENOM	IINACIÓN EN	DESCRIPCIÓN	CROQUIS				
1F	PA	CHAPA INCLINADA SOLDADURA PLANA	Garganta vertical				
2F	РВ	CHAPA HORIZONTAL SOLDADURA EN CORNISA					
3F	PG PF	CHAPA VERTICAL SOLDADURA EN VERTICAL					
4F	PD	CHAPA HORIZONTAL SOLDADURA EN TECHO					

Por la posición de soldadura durante la operación de soldeo

2.4 Proceso de soldadura por fusión

Los principales procesos los podemos resumir en los siguientes:

Soldadura por arco eléctrico

Soldadura por arco con electrodos revestidos, SMAW

Soldadura por arco sumergido, SAW

Soldadura por arco con gas protector, GMAW

Soldadura por arco con electrodo de volframio, GTAW.

2.4.1 Soldadura por arco eléctrico con electrodos revestidos SMAW

Este proceso es conocido como "SMAW", que son las iniciales de la denominación inglesa "Shield Metal Arc Welding" es uno de los mas antiguos. Es también el mas simple y quizás el mas versátil para realizar soldaduras de metales en base férrea.

El proceso emplea un electrodo revestido que esta formado por un núcleo, varilla metálica, y un recubrimiento de una mezcla tipo barro, de materiales pulverizados (fluoruros, carbonatos, óxidos, aleaciones metálicas y celulosa) y silicatos aglomerantes. El conjunto es troquelado y cocido al horno para obtener un revestimiento seco, duro y concéntrico.

Esta cubierta, es una fuente de estabilizadores de arco; gases que impiden el ingreso de aire, metales de y escorias protegiendo la unión soldada.

El electrodo se sujeta mediante una pinza que esta conectada a una fuente de potencia mediante un cable. El arco se inicia tocando la pieza con la punta del electrodo y después retirándolo. El calor del arco funde al metal base en el área inmediatamente cercana, el núcleo metálico del electrodo y su recubrimiento. La aleación formada por el metal base fundido, el núcleo metálico del electrodo y los materiales metálicos de su recubrimiento, solidifican formando la soldadura.

Este proceso es adecuado y versátil, sirve para unir metales en un amplio intervalo de espesores, pero normalmente es más adecuado para el intervalo de espesores comprendido entre 3 a 19 mm.

2.5 Electrodos

El electrodo es una varilla metálica especialmente preparada para servir como material de aporte en los procesos de soldadura por arco. Se fabrica separadamente el alma y el revestimiento y puede ser de material ferroso o no ferroso. El electrodo tiene como misión, servir de metal de aportación en el cordón de soldadura y ser conductor de la energía necesaria para que salte el arco y se inicie la fusion.

Los electrodos utilizados en la fabricación de la Planta de lechada de Cemento serán del tipo E7018, adquiridos en su envase herméticamente sellados, abiertas las latas éstas se irán sacando en cantidades adecuadas y colocándolas en un horno eléctrico para protejerlos contra la humedad, se

recomienda resecar a 300 °C durante 2 horas, si ha estado expuesto excesivamente a la intemperie.

2.6 Especificaciones de soldadura

La demanda de productos cada vez más confiables, así como el avance de la tecnología, hacen que la calidad de las soldaduras sea más exigida y de mayor importancia. Un proceso de soldadura como parte de un sistema total de fabricación producirá equipos de buena calidad si se establecen procedimientos cuidadosamente documentados.


2.6.1 Especificación de procedimiento de soldadura (WPS)

La finalidad de la especificación del procedimiento de Soldadura es demostrar que la construcción soldada tendrá las propiedades necesarias para asegurar su confiabilidad.

Antes de empezar con la soldadura debe establecerse una especificación detallada del procedimiento de soldadura, para demostrar que se puede conseguir soldaduras con propiedades mecánicas adecuadas y obtener soldaduras sanas. La calidad de la soldadura debe ser determinada mediante ensayos destructivos.

OPINELSA ESPECIFICACION DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA SOLDADURA WPS Nº W 01 Rev. 0 Hoja: 1 de 2

Calificacion de Soporte PQR Nº	P-01/00
Proceso(s) de Soldadura	SMAW
Tipo (manual, Auto, Semi Auto)	Manual

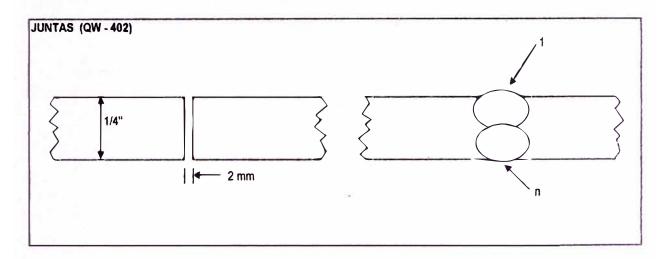

MATERIAL BASE (QW - 403)

P-N°:	1	Grupo Nº :	1	a P-№ :	1		Grupo Nº :	1
Tipo de Espe	ecificacion y Grado:	ASTM A38			-			
	nico y Propiedaes Me							
Rango de Es	pesor : 1/8 " , 1/2"							
Metal Base :	6,25 mm		Ranura:	по		Fillete :	no	
Rango Diam	etro Tubo :		Ranura:			Fillete:	no	
Otros :		•						

5.10	
4	
1	
3,25 mm ø	
Hasta 12 mm	
	1 3,25 mm ø

OPINELSA

ESPECIFICACION DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

WPS Nº W 01 Rev. 0

Fecha: 06/12/99

Hoja: 2 de 2

1 00101011 (211 - 400)	
Posicion de ranura	1 G
Progresion de Soldadura(hacia arriba / abajo)	Ascendente
Posicion de Filete	no

TRATAMIENTO TERMICO POST-SOLDADURA (QW-407)

Rango de Temperatura	no			
Tiempo de permanencia	no			
Coef. De Calentamiento	no	Enfriamiento	no	

PRECALENTAMIENTO (QW - 406)

Temperatura de Precalentamiento	no
Temperatura de Interpase max.	100 ° C
Temperatura de Post-calentamiento	no

GAS (QW - 408)

	Gas	Mezcia	Promedio de Flujo	
Proteccion	no	no	no	
Respaido	no	no	no	

CARACTERISTICAS ELECTRICAS (QW - 409)

Ver tabla

Corriente AC o DC	Polandad :	
Amps (rango)	Vottios (Rango):	
Tamaño y Tipo de Electrodo de Tungisteno		
Rango de Velocidad de Alimentacion de cable de Electro	to ;	

TECNICAS OPERATIVAS (QW-410)


Movimiento de Soldadura	no	
Dimension de Salida de Gas	na	
Limpieza inicial y de interpese :	Esmentado	
Metodo de hacer el chaflan	no	
Oscillacion :	no	
Distancia el tubo al trabajo	no no	
Pase simple o multiple (cor lado)	simple	
Velocidad (rango)	no	
Martillado:	no	
Otros :	no	

Procedimiento	Metal de Aporte		Corriente			Velocidad	
	Clase	Dia. mm	Tipo Polaridad	Rango Amp.	Rango Volt.	Rango mm/min	Otro
SMAW	E 7018	3,25	DC (+)	90/110	80		
SMAW	E 7018	3,25	DC (+)	90/110	80		
1.							
	SMAW	Procedimiento Clase SMAW E 7018	Clase Dia.mm	Clase Dia.mm Tipo Polandad	Procedimiento	Clase Dia. mm Tipo Polaridad Rango Amp. Rango Volt. SMAW E 7018 3,25 DC (+) 90/110 80	Procedimiento

- 1	
1	
1	

2.6.2 Registro de calificación de procedimientos (PQR)

El "Procedure Qualification Record (PQR)". Es el documento que proporciona las especificaciones necesarias para producir una soldadura que cumpla con las normas establecidas.

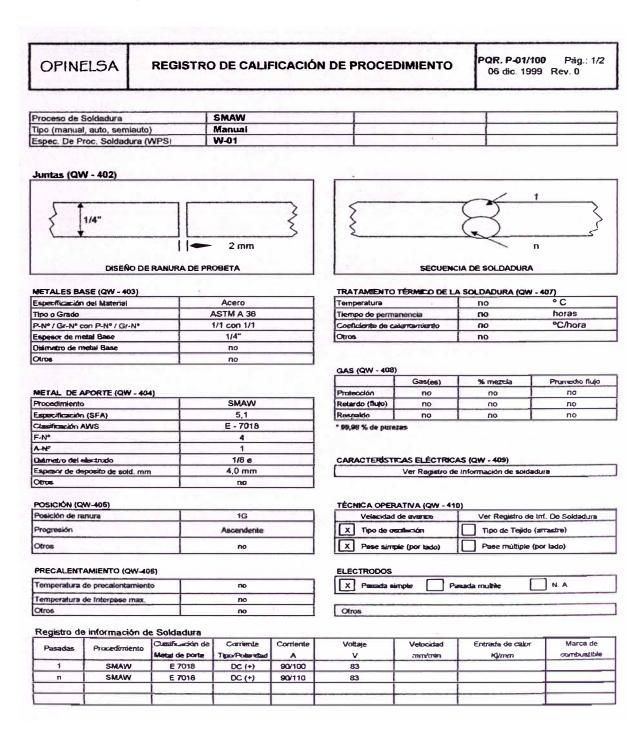

Estampa N ° 01

Fecha:

Prueba de laboratorio :

PQR, P-01/100 Pág.: 2/2 OPINELSA REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 06 dic. 1999 Rev. 0 Prueba de Tensión (QW - 150) Ancho Espesor Área Carga Total Tensión Tipo de fractura Espécimen (Mpa) 518,00 (KN) mm2 y ubicación mm mm 229.80 119,0 Metal base 1 38.3 6.0 Prueba de Doblez (QW - 160) Resultado Tipo y Figura OW 462,3 (IG) CARA Bueno , sin fisuras OW 462,3 (IG) RAIZ Bueno, sin fisuras Prueba de Impacto (QW - 170) Ubicación de Expansión Lateral Tipo de Temperatura de Valores de impacto Espécimen prueba ° C % corte / mm entaRadura Entalledura Joules Prueba de Fillete (QW - 180) Inspección Visual Si Penetración en Metal base Bueno Resultado macro Bueno **Otras Pruebas** Tipos de prueba Resultado Certificados Inspección Visual Prueba de penetración Prueba radiográfica Sección macro Prueba de Dureza Tipo Ubicación y resultado Análisis de deposito % Si Cr Мо Nb 0,16 0,32 0,15 0,02 0,022

Certificamos que las declaraciones es este registro son correctas y que las soldaduras de prueba fueron preparadas, soldadas y probadas de acuerdo a los requisitos de la Sección IX del código ASME.

Fecha: 28 nov de 2000

Nombre del soldador :

Prueba dirigida por :

Orestes Macassi

Ong. J. German Kocnim

2.6.3 Calificación de soldadores (WPQ)

Tiene como objetivo realizar la prueba de calificación del desempeño del soldador o de la persona que aplica la soldadura, para efectuar un buen depósito de metal, siguiendo un procedimiento de soldadura definido.

El procedimiento para calificar el soldador en procesos específicos, para distintas soldaduras, posiciones y espesores, es el "Performance Qualification Test Record, (WPQ)".

Para la ejecución ideal de la soldadura debemos llevar en cuenta aspectos como: la compatibilidad del material de base como los consumibles/metales de adicción (metal depositado), así como los procesos utilizados (GTAW, SMAW, GMAW y SAW) y la habilidad del soldador en ejecutar la soldadura en la posición y técnica ideales, entonces la necesidad de los profesionales involucrados en la operación estén debidamente calificados.

2.7 Ensayo de tracción de soldadura (QW -150)

2.7.1 Propósito

El Ensayo de tracción de soldadura (QW-150) se emplea para la determinación de la resistencia a la tracción de las juntas soldadas de canal a temperatura ambiente.

Estos ensayos proveen información de la resistencia, ductilidad, diseño de junta bajo esfuerzo de tracción axial.


2.7.2 Maquinas de Ensayo

Los ensayos serán realizados en una maquina de ensayo en conformidad con los requerimientos de la norma ASTM E8, y debe estar calibrada de acuerdo con la norma ASTM E4.

2.7.3 Probetas (QW-151)

Las probetas deberán coincidir con una de los tipos ilustrados en QW-462.1 y deberán cumplir con los requisitos de QW-153

Las probetas deben ser especificadas por el código de aplicación, especificación o documento de contrato.

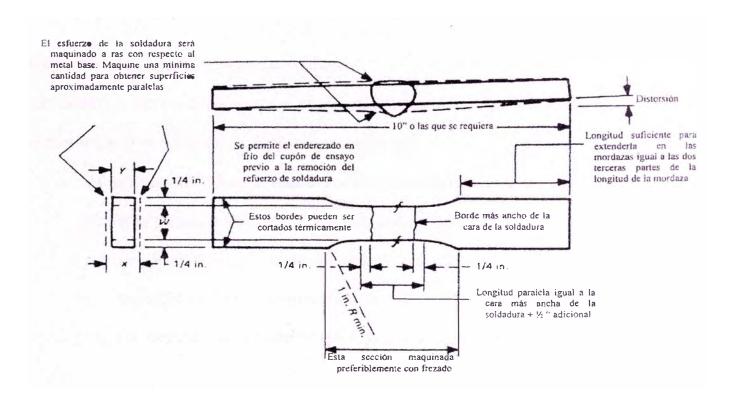

QW-462.1(a) PROBETA DE TRACCION DE PLANCHA - SECCIÓN REDUCIDA

2.7.4 Procedimiento (QW -152)

La probeta de ensayo de tracción será rota bajo carga de tracción. La resistencia a la tracción será calculada dividiendo la carga máxima entre la menor área transversal de la probeta calculada de las medidas reales hechas antes de que sea aplicada la carga.

El procedimiento de ensayo de las probetas soldadas debe ser como se especifica en la norma ASTM E8 y específicamente la ASTM A370 para probetas y soldaduras de acero.

2.7.5 Criterio de aceptación (QW-153)

Resistencia a la tracción QW-153.1

En orden a aprobar el ensayo de tracción, las probetas deberán tener una resistencia a la tracción que no sea menor que:

- a) La resistencia a la tracción mínima especificada del metal base.
- b) Si la probeta rompe en el metal base fuera de la soldadura o líneas de fusión. La prueba será aceptada según cumpla los requerimientos, previniendo que la resistencia no es más que el 5% debajo de la mínima resistencia especificada del metal base.

2.8 Ensayo de doblez de soldadura (QW -160)

2.8.1 Propósito

La finalidad de un ensayo de doblez es determinar el grado de integridad y ductilidad de las juntas soldadas.

2.8.2 Probetas


Las probetas para ensayo de doblado guiado serán preparadas por corte de las planchas o tubos de ensayo para formar probetas de sección transversal en forma aproximadamente rectangular. Las superficies de corte serán designadas como los lados de la probeta. Las otras dos superficies serán llamadas las superficies de la cara y la raíz, la superficie de la cara tendrá el ancho más grande de la soldadura

2.8.3 Doblado Transversal de cara QW-161.2

La soldadura es transversal al eje longitudinal de la probeta, la cual es doblada de manera que la superficie de la cara se convierta en la superficie convexa de la probeta doblada. Las probetas de doblado transversal de cara deberán estar conforme a las dimensiones mostradas en QW-462.3

2.8.4 Doblado Transversal de raíz QW-161.2

La soldadura es transversal al eje longitudinal de la probeta, la cual es doblada de manera que la superficie de la raíz se convierta en la superficie convexa de la probeta doblada. Las probetas de doblado transversal de raíz deberán estar conforme a las dimensiones mostradas en QW-462.3

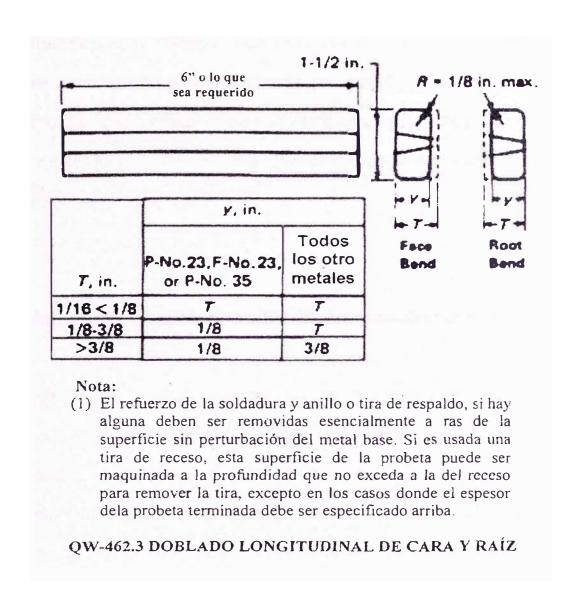

2.8.5 Criterio de aceptación (QW-163)

2.8.5.1 Ensayo de Doblado QW-153.1

La soldadura y la zona afectada por calor de una probeta de doblado transversal, ambas se encontrarán completamente adentro de la porción doblada de la probeta después del ensayo.

Las probetas de doblado guiado no tendrán defectos abiertos en la soldadura o zona afectada por el calor que excedan 1/8 de pulgada, medida en cualquier dirección en la superficie convexa de la probeta después del doblado. Los defectos abiertos que aparecen en las esquinas de la probeta durante el ensayo no serán consideradas a menos que exista evidencia definitiva que estos defectos son el resultado de una falla de fusión, inclusión de escoria y anomalías internas.

2.9 Ensayos no destructivos (END) – non destructive testing (NDT)

El propósito de estos ensayos es la detección de discontinuidades superficiales e internas en materiales, soldaduras, componentes y partes fabricadas.

Los materiales que se pueden inspeccionar son de lo más diversos, entre metálicos y no - metálicos, normalmente utilizados en procesos de fabricación, tales como: laminados, fundidos, forjados y otras conformaciones.

Los ensayos no destructivos, son realizados bajo procedimientos escritos, que atienden a los requisitos de las principales normas o códigos de fabricación, tales como el ASME, ASTM, API y el AWS entre otros.

2.9.1 Radiografía (RT) - Rayo-X

La radiografía es un método de inspección no destructiva que se basa en la absorción diferenciada de radiación penetrante por la pieza que esta siendo inspeccionada. Esa variación en la cantidad de radiación absorbida, detectada mediante un medio, nos indicará, entre otras cosas, la existencia de una falla interna o defecto en el material.

La radiografía industrial es usada para detectar variaciones de una región de un determinado material que presenta una diferencia en espesor o densidad comparada con una región vecina, en otras palabras, la radiografía es un método capaz de detectar con buena sensibilidad defectos volumétricos.



CAPITULO 3

FABRICACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA PLANTA DE LECHADA DE CEMENTO

3.1 Generalidades

La fabricación de los equipos y accesorios de la planta de lechada de cemento, fueron hechos bajos estrictas normas técnicas. Al respecto, se pretende mostrar cómo se organizó dicha fabricación, involucrando conceptos tales como: logística, recursos humanos, infraestructura en equipos y herramientas, procesos y control de calidad. De otro lado se detallan características puntuales de interés específico, a fin de que contribuyan a conceptualizar claramente, cómo se llevo a cabo esta parte del tema que motiva el presente trabajo.

3.2 Descripción del proceso de Fabricación de una Planta de lechada de Cemento

Para dar inicio a al proceso de fabricación, se tiene que tener en cuenta la preparación de la logística de los materiales y suministros de partes o equipos necesarios para la fabricación, así como que dichos elementos cumplan con las especificaciones de compra, todos los materiales y/o equipos antes de ser procesados pasan por un control de calidad cualitativo (dimensiones generales, espesor, largo, ancho, altura, especificaciones del fabricante, etc.), así como un control cuantitativo (cantidad recibida vs. cantidad requerida)

Forma parte del control de calidad de los materiales y/o equipos, el Certificado de Calidad, otorgado por el proveedor.

Una vez que los elementos se encuentran listos para trabajar se procede con los procesos de fabricación, involucrados en cada caso: trazado, corte (oxicorte), esmerilado, dependiendo de la pieza, este también seguirá el proceso de plegado, rolado o maquinado, para finalmente pasar al proceso de soldadura (cabe mencionar que antes del proceso de soldadura se procede a verificar el armado o ensamble de las partes a ser soldadas).

Terminado el proceso de soldadura, se inspecciona el elemento y se procede a una limpieza mecánica, a fin de dejar el elemento libre de escorias, salpicaduras, etc. que es un paso previo a la preparación superficial (arenado), para finalmente dar la protección superficial (pintado).

A continuación mencionamos conceptos básicos de algunos procesos involucrados:

Corte (oxicorte)

En este proceso, la herramienta (soplete o carrito de corte) se sitúa en dirección perpendicular a la superficie de la plancha o perfil. El chorro incide en esta dirección y corta la plancha o perfil. El proceso de oxicorte, al contrario de lo que pueda parecer, no consiste en una fusión del metal, el corte se produce por una literal combustión del mismo. En otras palabras al cortar quemamos el metal a medida que avanzamos con el soplete o carrito de corte.

Para que se produzca una reacción de combustión son necesarios tres requisitos; presencia de combustible (a su temperatura de ignición), presencia de comburente (en una mínima proporción), y un agente iniciador. El soplete o carrito de corte llevan una boquilla, esta es seleccionada de acuerdo al rango del espesor de plancha que se quiera cortar.

Rolado

El proceso de rolado consiste en conseguir una curvatura en planchas, perfiles o tubos, al pasar el material entre tres rodillos de un determinado diámetro, y al aplicar una determinada presión de uno de ellos, contra los otros dos rodillos, mientras el material pasa repetidas veces en avance y retroceso.

Por ejemplo, para poder fabricar los cuerpos cilíndricos (del tanque de agitación y del silo) y la parte cónica del silo, es necesario ejecutar el proceso de rolado con la ayuda de una roladora, utilizando plantillas para darle la curvatura exacta.

Soldadura

Este proceso se ha tratado en amplitud, en el capitulo 2, por su importancia del caso.

3.3 Normas para la Fabricación de Equipos y accesorios

Las normas empleadas para los suministros en la fabricación de la planta de Lechada de Cemento, abarcan la fabricación de equipos (soldadura, planchas, perfiles, pernos)

3.3.1 Normas para la soldadura

La norma AWS de electrodos para aceros dulces y aceros de baja aleación E70XX, la letra E designa a el producto que es Electrodo para soldadura eléctrica manual, los dos o tres primeros dígitos señala la resistencia mínima a la tracción en lbs/pulg². El penúltimo digito la posición de trabajo (1 toda posición, 2 plana y horizontal, 3 posición plana y horizontal en filete y 4 solo posición plana). El ultimo digito esta relacionado con el tipo de corriente

eléctrica y polaridad en la que mejor trabaja el electrodo e identifica a la vez el tipo de revestimiento.

3.3.2 Normas para los materiales

Norma ASTM A36 Perfiles y placas de acero.

Norma ASTM A394 Pernos y tuercas galvanizadas.

Norma ANSI B 18.21.1 Arandelas de presión.

Norma ANSI B 18.2.1 Pernos hexagonales y roscas.

Norma ANSI B 18.2.2 Tuerca hexagonales.

Norma ANSI B 16.5 Bridas


3.3.3 Materiales de fabricación

El material principal para la fabricación de todas las estructuras y equipos, en su totalidad han sido las planchas y perfiles de material acero estructural ASTM A36.

Este material, el acero estructural, tiene un contenido bajo de carbono 0.1 < % C < 0.3. Se emplea en la construcción de plataformas, pisos, silos, naves, estructuras, tanques, etc. son materiales laminados en calientes.

3.4 Programa de actividades de Fabricación

3.4.1 Organigrama de Funciones

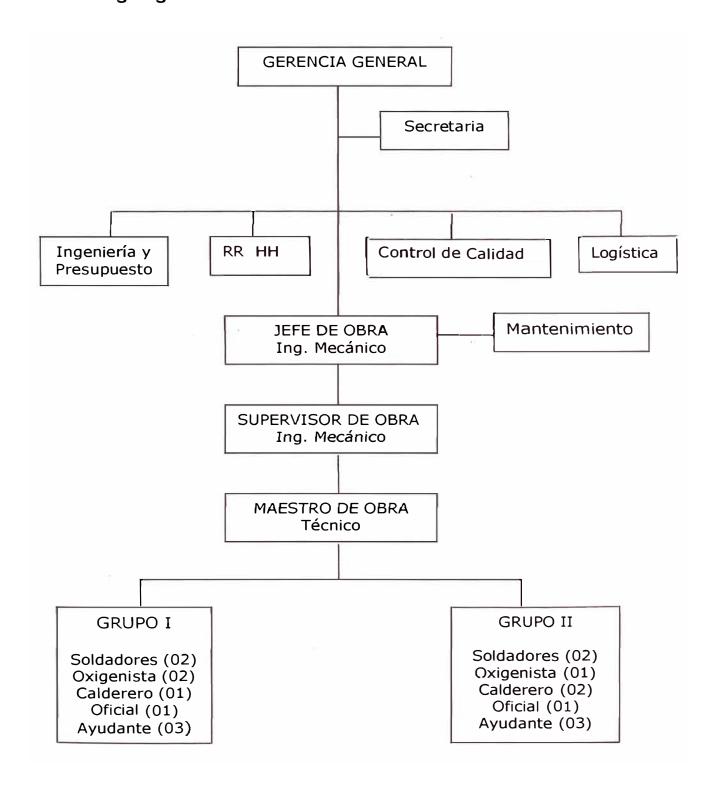

El organigrama de funciones de las personas involucradas en el proceso de fabricación muestra la interrelación de las mismas. Así podemos inferir lo siguiente:

Jefe de Obra: Asignado a un Ingeniero Mecánico, siendo la máxima autoridad de todas las obras a fabricarse en la empresa, su función es la de supervisar que el trabajo se este llevando de acuerdo a lo presupuestado: especificaciones técnicas, costos y tiempo de entrega. Coordina con el Supervisor de Obra (asignado a cada trabajo) e interactúa con la Gerencia General, Ingeniería y Presupuestos, Logística, Control de Calidad, Mantenimiento, R.R.H.H. y Secretaria. Del mismo modo tiene trato directo a todo nivel con el cliente.

Reporta directamente a la Gerencia General.

Supervisor de Obra: Asignado a un Ingeniero Mecánico, siendo el responsable de la obra específica que le asigne el Jefe de Obra, su función es supervisar que los trabajos, se lleven de acuerdo a todos los detalles técnicos convenidos anteriormente con el cliente, así mismo es responsable que estén en perfectas condiciones todos los equipos y herramientas, y no falte ningún tipo de consumible (soldadura, acetileno, oxigeno, discos de esmerilar, equipos de protección, etc.), para no retrasar el proceso de fabricación.

Coordina con el Maestro de Obra e interactúa con Ingeniería y Presupuestos, Logística, Control de Calidad, Mantenimiento, R.R.H.H. y

Secretaria. Del mismo modo tiene trato directo con el cliente básicamente en el aspecto técnico.

Reporta directamente al Jefe de Obra.

3.4.2 Equipos fabricados – características y especificaciones básicas

3.4.2.1 El Silo

El silo de cemento es un elemento vertical, de forma cilíndrica – cónica.

Este silo tiene una capacidad de almacenaje de 70 toneladas.

El silo se compone de un cuerpo cilíndrico metálico cerrado, de 3.00 mts de diámetro. En la parte superior, se dispone de un respiradero para la descompresión, la entrada de la tubería de carga y una escotilla para ingreso de personas con cierre estanco. La parte inferior tiene forma de cono y en la zona más estrecha, una abertura con dispositivo de dosificación y cierre (válvula rotativa). Los apoyos están constituidos por vigas de acero, que son anclados debidamente, para soportar el peso total y contrarrestar la acción del viento cuando el silo está vacío, que genera esfuerzos de basculamiento que producen tracciones en las bases de los apoyos.

La capacidad nominal de un silo no es un índice absoluto, ya que el cemento recién vaciado ocupa más espacio que cuando se encuentra en reposo por un tiempo. Se puede calcular, en previsión, que la capacidad del silo puede verse reducida, por lo menos en un 5%,

cuando se llena con cemento fresco y recién entregado. Cuando se inyecta cemento al silo, su densidad es aproximadamente de 1000 Kg./m³ y después de reposar, es de 1350 Kg./m³.

El mantenimiento del sistema es indispensable para evitar la formación de costras de cemento endurecido, que impiden su flujo de descarga normal.

La tubería de llenado debe encontrarse entre los 09 y 1.3 m sobre el nivel de la calzada, para poder conectar sin dificultad la manguera del camión. Cualquier tubería de extensión hacia el silo debe ser lo más corta posible. La tubería de llenado ingresa al silo por la parte superior.

3.4.2.2 La Válvula Rotativa

Con capacidad de 15 TM / hr, especial para cemento. Motor de 1.2 HP, reductor de velocidad tipo Corona –sin fin para trabajo continuo, de 11" x 11", con brida para acople de alimentación y chute de descarga,

Fabricado con plancha en acero ASTM A-36, de 3/16" de espesor.

La función de la Válvula Rotativa es controlar la descarga del cemento retenido en el silo.

3.4.2.3 El Transportador Helicoidal

Con capacidad de 15 Tm / hr, para transportar cemento de 5.25 m de longitud, trabajo en una pendiente de 20°, fabricado con tubo Std de ø

14", helicoides de acero estructural de plancha de 3/16" de espesor, paso helicoidal de 1", con chumaceras de 2", motor de 6.6 HP y reductor de velocidad tipo corona sin fin, soporte estructural desmontable.

3.4.2.4 Tanque de agitación

De 2.0 m de diámetro y de 2.75 m de altura, fabricado en plancha de acero estructural ASTM A-36, 04 deflectores fijados en la pared de tanque a 90°, placa de sacrificio en el fondo, para evitar desgaste prematuro del mismo, la base del tanque tiene una pendiente de 4%, escalera interna.

Puente estructural de soporte, fabricado a partir canales de 6" de peralte con base para el sistema motriz y piso emparrillado.

3.4.2.5 Base metálica del silo

Fabricados a partir de perfiles de acero estructural ASTM A-36, vigas principales de perfil W 18" x 55 lb./pie y W 12" x 65 lb./pie, vigas secundarias de perfil de W 8" x 24 lb./pie y W 4" X13 lb./pie, conexiones con ángulos de acero estructural ASTM A36, y pernos de acero galvanizado en grado 5, Las vigas se encuentran debidamente reforzadas, dimensiones aproximadas : 770 x 4200 x 4200 mm, peso aprox. 3500 kg.

3.4.2.6 Base metálica del tanque agitador y de bombas :

Fabricados a partir de perfiles de acero estructural ASTM A-36, Vigas principales de perfil W 18" x 55 lb./pie y W 12" x 26 lb./pie, vigas secundarias de perfil de W 6" x 15 lb./pie y C 3" X5 lb./pie. Brazos rebatibles y desmontables, cuando se traslada la estructura que permiten el montaje de las columnas del techo metálico en campo de manera práctica, conexiones soldadas y reforzadas debidamente, dimensiones aproximadas: con brazos desmontados 650 x 2240 x 6000 mm, peso aproximado 2400 kg.

3.4.2.7 Estructura del techo metálico

Fabricación a partir de perfiles de acero estructural ASTM A-36, columnas de tubo de ø 6" sch 40 x 5500 mm, con planchas de conexión a los tijerales principales y planchas bases para fijación a la base (viga).

Tijerales formados por :

- 02 Vigas principales (ángulos y planchas de acero estructural)
- 05 Vigas secundarias (ángulos y fierro corrugado).
- 02 Viguetas de cierre (canales plegados)
- 02 Crucetas en diagonal Templadores (fierro liso)
- 01 Cuneta para Iluvia.
- 05 Planchas de Calaminón T (cobertura) de 40 mm de peralte x
- 90 mm de ancho x 5500 mm de longitud, espesor de 0.45 mm,

material de acero recubierto de aleación de aluminio, zinc y silicio. Carga Max. 120 Kg./cm² sujetados con pernos autotaladrantes para sujeción. Sistema para montaje, mediante pernos para ser totalmente armado y desarmado en campo (conexiones empernadas entre columnas, vigas principal viguetas y crucetas).

3.5 Selección de Equipos y Accesorios

Dentro de los equipos necesarios para la implementación de la Planta de Lechada de Cemento, se adquirió a terceros, aquellos equipos que por sus características, no se encontraban dentro de nuestra línea de fabricación o eran de alta especialización. Para ello se seleccionó a proveedores que en cada caso, nos garantizaban tanto en experiencia, calidad, costo, servicio post-venta, etc.

Los equipos y accesorios, a los cuales se hace referencia líneas arriba vienen a ser los siguientes:

3.5.1 Árbol de agitación para tanque

Fabricado a partir de acero de 2 1/4" de diámetro, con chumacera fundidas tipo botella, polea conducida de Ø 24" para 03 fajas tipo B.

Hélice de 30" Ø de 03 alabes enjebados. Motor de 7.5 Hp.

3.5.2 Vibrador externo eléctrico

Marca: BRECON (BOSCH) Alemania

Vib/min: 3000

Fc: 2.6 kN max

Vatiaje: 0.15 kw (0.18KVA)

Corriente: 60 Hz 220/380 V 0.47/0.27 A

Tipo: eléctrico

Modelo: 18 132

Incluye base metálica para fijación al silo.

3.5.3 Válvula de cuchilla

Válvula de cuchilla, tipo Lug Wafer, bridada de ø4".

Marca: ITT - USA

Cuchilla y vástago: acero inoxidable AISI 316

Asiento: Elastómero EDPM auto limpiante

Accionamiento: manual

3.5.4 Válvula Pinch de descarga

Válvula Pinch de descarga de ø 4", bridada

Marca: FLEXIBLE VALVE, Serie: 9500

Cuerpo: Fierro fundido. Cerrado

Servicio on/off

Clase 150

Accionamiento: Neumático

Incluye sistema actuador neumático con válvula solenoide y accesorios.

3.5.5 Tablero de Control

Tablero mural hermético con grado de protección IP54, el cual estará

equipado con:

01 Interruptor termo magnético

01 Controlador Lógico Programable 12 entradas / 16 salida tipo rele

01 Fuente de alimentación de 24 VDC. 1 amp.

3.5.6 Tablero de Fuerza

Tablero autosoportado con grado de protección IP54, el cual estará

equipado con interruptor principal, sistema de protección y arranque para

cada uno de los motores, botoneras de arranque y parada, luces de

señalización. Selector de función automático manual. Amperímetro y

voltímetro para la línea de entrada principal. Barras para conexión con

tablero de control. Entrada y salidas inferiores. Hermeticidad garantizada

contra polvo y salpicadura de agua.

42

3.6 Tiempo de ejecución del proceso de Fabricación

El proceso de ejecución de todas las fabricaciones de todos los equipos es de 54 días, trabajando en dos grupos de trabajo, de lunes a sábado con 10 horas de trabajo diario.

Cabe indicar que se siguió el proceso de fabricación de acuerdo al Cronograma de trabajo diseñado, los imprevistos que hubo se solucionaron incrementando las horas de trabajo diario.

El grupo I, fue el encargado de realizar lo siguiente:

El transportador Helicoidal con su viga soporte

El tanque de Agitación

El silo, incluido la escalera de gato con canastilla de protección y se incluye también la baranda en la parte superior.

El grupo II, fue el encargado de realizar lo siguiente:

Base metálica del silo

Base metálica del tanque agitador y bombas

Estructura del techo (columnas, viguetas, tijerales)

Plataforma de tableros de fuerza y de control.

Puente estructural (soporte del sistema de agitación)

Válvula Rotativa.

CRONOGRAMA DE FABRICACION (VER ANEXO 1)

3.7 Requerimiento de Maquinas y Herramientas

Para la fabricación de todos los equipos en la planta, principalmente se utilizaron los siguientes equipos y herramientas:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Roladora LVD capac. 3/8" x 2.40 m	pza.	01
2	Maquina de soldar 3ø,Hobart Ultraflex 350 Amp.	pza.	04
3	Maquina de soldar 3 ø, 250 Amp.	pza.	01
4	Amoladora Bosh ø 4 1/2", GWS 7-115	pza.	04
5	Amoladora Eltos ø 7", GWS 7-115	pza.	04
6	Taladro Mágnetico JANCY cap. 1 1/2"	pza.	01
7	Taladro de percusión Bosh GSB 30-2	pza.	01
8	Tecle Rachet 1 1/2" ton Kuk Dong, modelo LB90	pza.	01
9	Tecle Rachet 2" ton Kuk Dong, modelo LB180	pza.	01
10	Equipo de oxicorte Victor	pza.	04
11	Carrito de corte KOIKE	pza.	01
12	Cortatubo Ridgid	pza.	01
13	Tilfor 1,6 ton Yale, serie 6505	pza.	01
14	Escuadra metálica de 24"	pza.	02
15	Escuadra metálica de 12"	pza.	04
16	Escuadra metálica de 6"	pza.	04
17	Comba Stanley 4 Lbs	pza.	02
18	Equipo de pintura Airless 440 con pistola y manguera	pza.	01
19	Gata botella, 20 ton Yale	pza.	01
20	Nivel tramontina 4900/24	pza.	02
21	Cajón de herramientas metálicos 1200 x 600 x 800 mm	pza.	02
22	Llaves mixta stanley, 3/8", 7/16", 9/16", 1/2", 5/8" y 3/4"	pza.	03
23	Llave francesa 6 ", 12"	pza.	02

3.8 Requerimiento de Mano de Obra

3.8.1 Requisitos para el personal necesario

El personal solicitado para la realización de los trabajos de corte, amolado, limpieza, soldado, armado, y demás procesos, se ha requerido sean profesionales de alta capacidad técnica con experiencia comprobada en estos tipos de labores, que se comprometan con llevar a cabo la fabricación y montaje de acuerdo a los estándares de calidad.

Todos los trabajadores involucrados en la fabricación se ha requerido deban de tener las siguientes características: experiencia comprobada, capacidad de trabajo en equipo, compromiso de desarrollar las actividades respetando las normas de seguridad establecidas, trabajo con orden y limpieza, respeto a los superiores acatando las ordenes para mantener el buen servicio y funcionamiento de la empresa.

3.8.2 Perfil del personal requerido

Soldador: Homologado

Oxigenista: Con conocimiento del proceso de oxicorte (manejo de parámetros de presiones de trabajo y seguridades en el manipuleo de balones de oxigeno, acetileno), y el funcionamiento de equipos de corte (carrito de corte y caña de corte).

Calderero: Con conocimiento de trazos y desarrollos de figuras geométricas, corte de metales, soldadura por arco eléctrico, armado y ensamblaje de estructuras, etc.

Oficial : Con conocimiento de corte de metales, soldadura por arco eléctrico, conceptos básicos de armado y ensamblaje de estructuras.

Ayudante : Con conocimientos básicos de metal mecánica, apoyo en todas las labores que sea requerido.

3.8.3 Relación de personal para la obra

El proceso de fabricación de la obra, ha estado a cargo de un Ingeniero Mecánico, constituido en Jefe de la Obra, colaborando con él, el supervisor de Obra también ingeniero, y finalmente un maestro de obra que tenía a su cargo dos cuadrillas de operarios para realizar los trabajos en forma paralela (referencia 3.4, Organigrama de funciones).

3.9 Sistema de Arenado

Antes de seleccionar cualquier tipo de pintura o sistema de pintado, se hace necesario examinar previamente las condiciones de exposición, así como las posibilidades de mantenimiento, el proceso de trabajo, la influencia del ambiente y los requisitos en cuanto a los acabados.

Como es de conocimiento, esta planta trabajará en la Mina a más de 4,000 msm, en una ambiente de lluvia y de poca humedad.

El grado de limpieza de la superficie debe estar en consonancia con las propiedades de la imprimación, y en condiciones severas de exposición, es imperativo conseguir el grado de limpieza especificado.

Se debe de hacer una limpieza posterior al arenado, eliminando de la superficie todas las partículas de polvo con especial atención en los rincones y cavidades, empleando preferentemente un aspirador.

Después del arenado, la superficie del acero debe presentar un color uniforme y un grado de rugosidad moderado y parejo, ya que de otra manera sería difícil obtener los espesores de película especificados. El espesor de película efectivo es el que se mide sobre los picos de la rugosidad y en ellos siempre se produce un cierto consumo extra de pintura para el relleno de los valles del perfil rugoso.

La norma de arenado a la cual nos referimos es la Norma SSPC-SP-6, comúnmente conocida como de arenado comercial.

3.9.1 Norma SSPC-SP6 limpieza por chorro abrasivo a grado gris comercial

La limpieza por chorro abrasivo a grado gris comercial, se define como el método para preparar superficies de metal para ser pintadas, removiendo las carilla de laminado, el oxido o las materias extrañas haciendo uso de

abrasivos impulsados a través de toberas por aire comprimido o por una rueda centrífuga, hasta el grado aquí especificado.

El acabado final de una superficie que ha sido limpiada mediante chorro abrasivo gris comercial, puede definirse como aquella en la cual todo el aceite, la grasa, la suciedad, la cascarilla de laminado y las materias extrañas han sido completamente eliminadas de la superficie y toda la herrumbre, la cascarilla de laminado y la pintura vieja, han sido completamente removidas, con la excepción de ligeras sombras, rayas o decoloraciones causadas por manchas de herrumbre y pintura. Si la superficie presenta picaduras, es posible encontrarse herrumbre y restos de pintura en el fondo de las mismas. Por lo menos 2/3 de cada pulgada cuadrada de superficie estará libre de residuos visible y el resto estará limitado a ligeras decoloraciones, ligeras sombras o ligeros residuos como los mencionados anteriormente.

3.10 Sistema de Pintado

El acero recién arenado según la norma SSPC-SP-6, debe pintarse antes de que empiece a oxidarse, lo cual sucede muy pronto, ya que acero vivo es altamente vulnerable a los ataques de la corrosión, por lo que no debe permanecer sin pintar durante demasiado tiempo. El intervalo entre el

chorreo y la imprimación de la pintura depende de las circunstancias ambientales.

En el sistema de pintado se considera al PRIMARIO EPOXICO TILE CLAD II, como pintura base y como pintura de acabado al ESMALTE EPOXICO TILE CLAD II.

PRIMARIO EPOXICO TILE CLAD II; es un recubrimiento desarrollado a partir de resinas epóxicas, es un recubrimiento para mantenimiento agresivo, tanto en taller como en campo.

El espesor de película seca por capa es de 4.0 mils, se debe considerar una sola capa.

ESMALTE EPOXICO TILE CLAD II, tiene gran resistencia a ambientes corrosivos y resistencia a la abrasión.

El espesor de película seca por capa es de 4.0 mils por capa, se debe de considerar 2 capas.

Se adjuntan las especificaciones técnicas de las pinturas (VER ANEXO 2).

CAPITULO 4

MONTAJE DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA PLANTA DE LECHADA
DE CEMENTO

4.1 Generalidades:

Para la realización del montaje en la zona de la mina, previamente la Empresa Minera Iscaycruz fue la que se encargó de realizar el transporte de todos los equipos, maquinarias, herramientas y consumibles desde la planta de OPINELSA, empresa encargada de la fabricación y montaje de la Planta de Lechada de Cemento, hasta la zona donde había que realizarse el montaje. OPINELSA se encargó de llevar a su personal calificado, debidamente uniformado y con su respectivo equipo de protección personal. La empresa Iscaycruz firmó un contrato en donde se comprometía a la construcción de un muro de contención y a dejar en óptimas condiciones, el terreno (apisonado y nivelado), listo para el montaje.

La empresa Minera EMISA se encargaría de suministrar una grúa de 20 TN. para el montaje del silo. También proporcionaría la energía eléctrica necesaria al pie de la obra.

4.2 Seguridad en el Montaje

La empresa OPINELSA se compromete a que todas las labores de montaje se realicen con "Cero Accidentes", lo cual se conseguirá mediante el firme compromiso de todo el personal presente en la obra. Para ello desarrolla sus actividades laborales en el marco de adecuadas condiciones de trabajo y seguridad.

Esta política de seguridad surge en base a las siguientes premisas:

- Todos los accidentes pueden y deben ser prevenidos.
- Las causas que generan los accidentes pueden ser eliminadas o controladas.
- La prevención de accidentes de trabajo es una obligación social indeclinable de todo el personal que labora en el proceso de montaje, cualquiera sea su función y de quienes se encuentren transitoriamente en ella.

4.2.1 Responsabilidad de los trabajadores

La responsabilidad de los trabajadores comprometidos con la fabricación y montaje de la Planta de Lechada de Cemento, se concreta en el siguiente comportamiento:

- Realizar las tareas de modo tal, de no exponerse ni exponer a sus compañeros de trabajo innecesariamente al peligro.
- Informar de manera inmediata toda condición insegura de trabajo a su
 Maestro de montaje / Ingeniero de seguridad.
- Cumplir todas las normas, reglas e instrucciones de Seguridad, salud
 y medio ambiente que le sean impartidas.
- Evitar maniobras inseguras, estas ponen en riesgo su integridad física
 y la de sus compañeros.
- El uso permanente de los equipos y/o elementos de protección. Las herramientas deberán cumplir todas las condiciones de seguridad.
- Cada trabajador es responsable de su seguridad en las áreas de trabajo, realizando inspecciones visuales de cada equipo o herramienta de trabajo cada vez que vaya a usarlo. Si la herramienta, equipo o elemento de trabajo se encuentra defectuoso no debe de utilizarse, comunicando inmediatamente a su superior, solicitando una herramienta, equipo o elemento de trabajo en óptimas condiciones.
- Esta prohibido jugar, pelear, reñir o discutir en horas y lugares de trabajo.

- Todo trabajador deberá procurar que el área de trabajo se mantenga limpia, en orden y despejada de obstáculos para evitar incidentes riesgosos y/o accidentes.
- No utilizar ropas sueltas, llaveros, cadenas, esto evitará accidentes que puedan causar lesiones y amputaciones.

4.2.2 Responsabilidad de los Jefes

Las responsabilidades de los jefes responsables de la dirección de la fabricación y montaje de la Planta de Lechada de Cemento, se concreta en lo siguiente:

- Conocer a cabalidad los estándares reglamentarios y los procedimientos que se apliquen para el cumplimiento del objetivo de su trabajo.
- Son responsables de que los trabajadores tengan sus EPP (equipo de protección personal) apropiados y usen la herramienta adecuada para la tarea programada.
- Durante el desarrollo de las tareas asignadas, los jefes se asegurarán
 que se cumplan los procedimientos de un trabajo seguro e iniciarán
 acciones correctivas pertinentes cuando sea necesario.
- Los jefes son responsables de informar al departamento de seguridad todo accidente, incidente, condiciones y/o acciones inseguras que se presenten en el trabajo.

Diariamente y antes del inicio de los trabajos el Ingeniero de seguridad impartirá instrucciones de seguridad a los trabajadores, con la finalidad de mostrar cómo realizar la tarea dentro de los patrones de seguridad, enfatizando las dificultades y riesgos de las tareas ejecutadas.

Elementos de protección personal EPP

Calzado de seguridad con puntera de acero

Casco

Mascara protectora para soldadura.

Escarpines para los soldadores.

Chalecos o mandiles para soldadores.

Mascara protectora para amolado, corte con soplete, taladro de metales.

Anteojos de seguridad con protectores laterales.

Protectores auditivos

Guantes cortos y largos

Ropa adecuada (camisa de algodón manga larga, pantalón de algodón)

Ropa adecuada para Iluvia (impermeable).

Arnés

Líneas de vida

4.2.3 Dispositivos de seguridad de Herramientas y equipos

Los trabajadores que efectúen alguna revisión o cualquier otra tarea que exija retirar defensas o protecciones, tienen la obligación de reponerlas apenas haya terminado su labor.

4.2.4 Herramientas manuales

El uso de las herramientas manuales es únicamente para su propósito técnico específico. No se debe exceder la capacidad diseñada de las herramientas agregándole accesorios no autorizados.

Toda herramienta debe encontrarse en buena condición de trabajo

Es responsabilidad de cada trabajador la inspección de las herramientas y equipos antes de su utilización.

No se debe alterar, modificar o eliminar las guardas protectoras de maquinas o herramientas motorizadas.

4.2.5 Andamios y Plataformas elevadas

Se dispuso que los andamios deban estar solidamente construidos para llevar las cargas puestas en ellos y para proveer plataformas seguras de trabajo.

En los andamios de mas de 1.80 m de altura, se utilizaron arnés de seguridad, sujetos a un punto independiente, mediante líneas de vida.

Fueron construidos de sólida estructura metálica, fijados con pernos bloqueantes.

Todo andamio debe ser inspeccionado antes de cada uso y debe de colgarse la tarjeta de andamio autorizado.

4.2.6 Equipos eléctricos

Todos los equipos eléctricos, fijos o portátiles, se cuido de que cuenten con un disyuntor diferencial y llave térmica, los cuales fueron ser inspeccionados periódicamente para garantizar que se encuentran en condiciones seguras.

Para el tablero eléctrico y las maquinas de soldar fueron provistos de su conexión a tierra.

Para el uso del esmeril angular portátil, se recomendó asegurarse que la rueda pulidora se encuentre diseñada para la velocidad máxima del esmeril angular, y que estuviese provisto de un apropiado con un dispositivo de seguridad apropiado.

Se cuido que el tablero eléctrico fuese protegido con una cubierta cerrada para evitar sean manipuladas por personas no autorizadas.

La reparación de las herramientas eléctricas y cables fueron realizados únicamente por el electricista de la obra.

4.2.7 Cilindros de Gas

En cuanto al empleo de cilindros de gas se señalan las siguientes disposiciones:

Los cilindros de gas deben de tener casquetes protectores cuando no se estén usando o cuando no estén conectados al equipo.


Nunca debe de emplearse aceite o grasa, en válvulas o accesorios de cilindros de oxigeno. No debe permitirse que el oxigeno puro entre en contacto superficies aceitosas, grasa, o aceite.

El almacén de los cilindros nunca debe estar cerca de materiales altamente inflamables, especialmente aceite o grasa, o cerca de los cilindros de acetileno u otros gases combustibles o cercas de otra sustancia que pueda originar o acelerar el fuego.

4.3 Programación de actividades de Montaje

Para la realización del proceso de montaje, se hizo una programación de actividades, el cual se presenta en el Anexo 3 (Cronograma de Montaje). En el siguiente Organigrama de Montaje podemos apreciar que se incluyen a un Ingeniero Electrónico y a un Ingeniero Electricista, El Ingeniero Electrónico es el encargado de hacer la instalación del sistema de control y automatización, mientras el Ingeniero Electricista es el encargado de realizar toda la instalación del sistema eléctrico.

Organigrama de Montaje

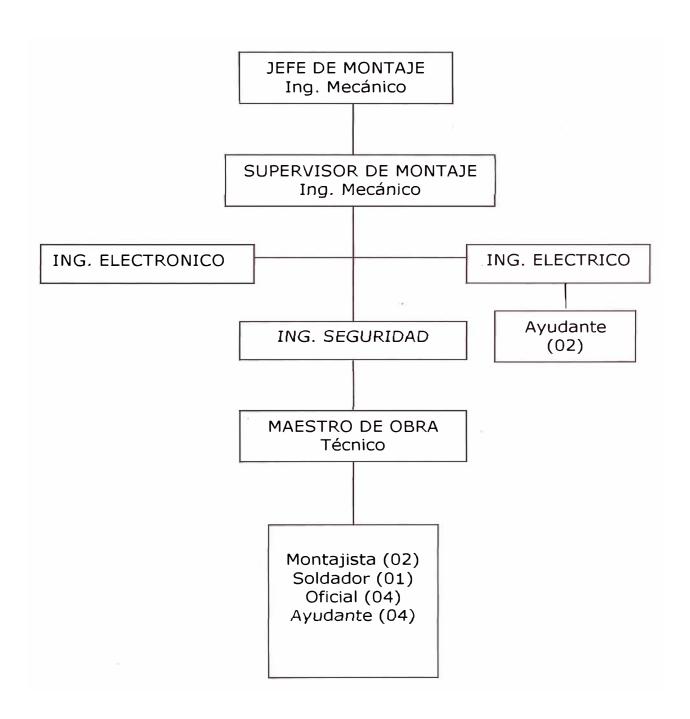


4.4 Tiempo de ejecución de Montaje

El tiempo de duración del proceso de montaje fue de 25 días, trabajando en un solo grupo de trabajo, la labor de montaje se realizó de lunes a domingo, con una jornada de 9 horas diarias, 45 minutos de refrigerio y 15 minutos de charlas de seguridad al empezar cada labor diaria, disposición implantada por el ing. de seguridad.

4.5 Procesos de Montaje

Para iniciar el proceso de montaje, en primer lugar se verificó que el terreno se encontrara en óptimas condiciones como es el apisonamiento y la nivelación, cabe indicar el terreno quedo similar como se muestra en la figura siguiente:

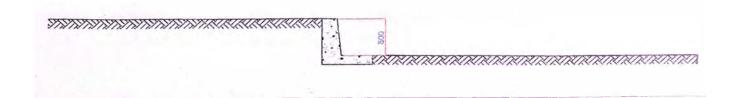

El montaje se inició con el ensamble de la base del Silo; la traslación de las vigas se realizaron a través de polines, y el armado entre las vigas por medios de pernos.

Posteriormente se siguió con el montaje de la base del tanque agitador y las bombas; cabe indicar que el tanque agitador fue soldado en su respectiva base, durante el proceso de fabricación, en el taller, para facilitar su traslado a y evitar el montaje por separado.

Seguidamente se montó el silo encima de su base, con ayuda de la grúa cedida por la empresa EMISA, colocándose la escalera de gato, y la baranda en la parte superior del silo.

El montaje se continuó de acuerdo al cronograma que se indica en el ANEXO 3.

4.5.1 Requerimientos de maquinas y equipos

A continuación se detallan los equipos y accesorios que se utilizaron en el montaje, los mismos que forman parte muy importante para que se pueda trabajar sin tener inconvenientes dentro del programa establecido.

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MONTAJE ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Maquina de soldar Hobart Ultraflez 350 01 1 pza. 2 01 Maquina de soldar pza. 3 Amoladora Bosh ø 4 1/2", GWS 7-115 02 pza. 4 Amoladora Eltos ø 7", GWS 7-115 02 pza. Taladro de percusion Bosh GSB 30-2 01 5 pza. Taladro de atornillador Bosh GSR B-16, con juego de 01 6 acc. pza. 7 Taladro Mágnetico JANCY cap. 1 1/2" 01 pza. Tecle Rachet 1 1/2" ton Kuk Dong, modelo LB90 01 8 pza. 01 9 Tecle Rachet 2" ton Kuk Dong, modelo LB180 pza. 01 10 Cortatubo Ridgid pza. 11 Tilfor 1,6 ton Yale, serie 6505 01 pza. 12 Escuadra metalica de 24" 01 pza. Comba Stanley 4 Lbs 01 13 pza. Patesca ø 5" simple 01 14 pza. Patesca ø 5" doble 01 15 pza. Equipo de pintura Airless 440 con pistola y manguera 01 16 pza. 17 04 Gata botella, 20 ton Yale pza. Drisa ø 5/8" 18 120 m 19 Nivel tramontina 4900/24 01 pza. 01 20 Grilletes crosby. Ø 1/2, ø 5/8, ø1" pza. Cajon de herramientas metalicos 1200 x 600 x 800 mm 02 21 pza. 2 22 Llaves mixta stanley, 3/8", 7/16", 9/16", 1/2", 5/8" y 3/4" Juego 04 23 Polines de varios diametros ø2", ø4", ø6" pza. 20 24 Tacos de madera 10 x 30 x 60 cm pza.

4.5.2 Requerimiento de Mano de Obra

El personal que formó parte del montaje mecánico, fueron trabajadores con amplia experiencia en el ramo de la metal mecánica y con antecedentes de haber trabajado en altura, el trabajo de montaje se realizó sobre los 4,600 msnm, y a esa altitud existen otras condiciones ambientales, como lluvia, granizo, frió, viento y las reacciones no son las mismas, que trabajar al nivel del mar.

Todos los trabajadores comprometidos en el montaje tuvieron las siguientes características: experiencia comprobada en montaje, trabajo en equipo, criterio, actitud, aptitud, trabajo a presión, responsabilidad, conocimientos de normas de seguridad, buena salud, entre los mas importantes.


4.6 Instalación del Sistema eléctrico


Terminado el montaje mecánico se prosiguió con la instalación del sistema eléctrico, para ello se contó con la participación un Ingeniero Electricista y dos ayudantes.

Todo el cableado fue protegido por medio de tuberías rígidas y flexibles Previamente a la instalación en Obra, se siguió un Protocolo de Pruebas y Control de Calidad del Tablero General eléctrico de 440V, 60 Hz, 3ø. El Protocolo de Pruebas en el ANEXO 4. Este tablero General del sistema eléctrico es el encargado de automatizar la Planta de Lechada de Cemento, el mismo que esta conformada por los siguientes circuitos:


- Circuito de Medición general.
- Circuito de Vibradores.
- Circuito de Arrancadores de Fuerza.

4.6.1 Ubicación de cajas, de tuberías rígidas, flexibles y uniones eléctricas

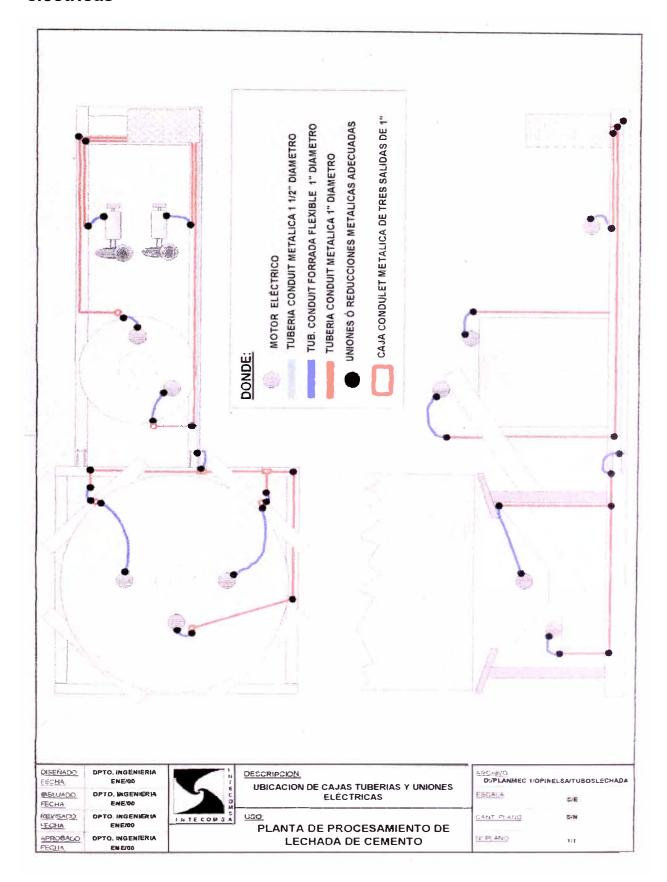

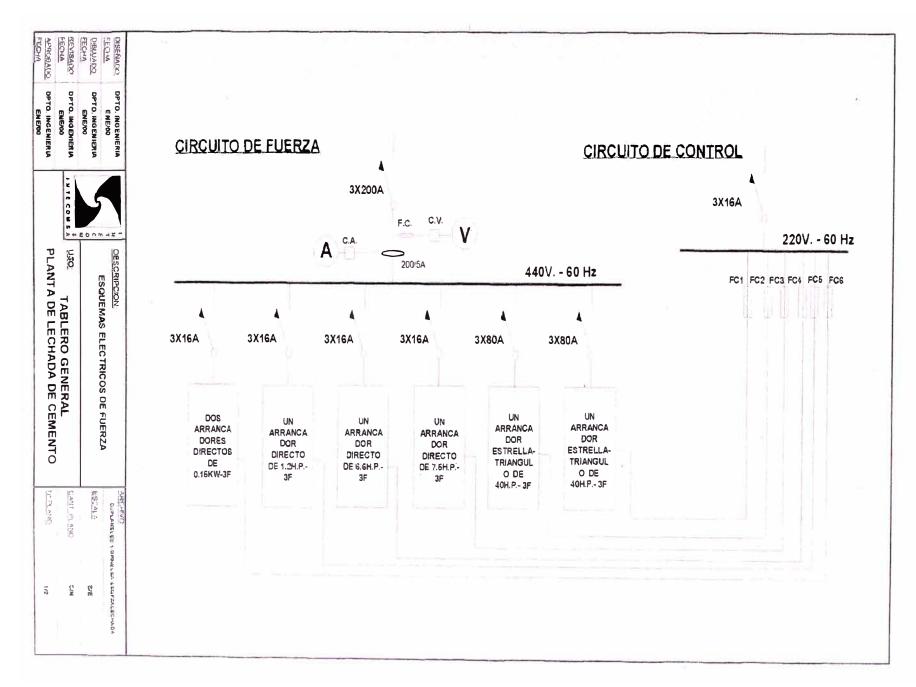

4.6.3 Esquema eléctrico de control

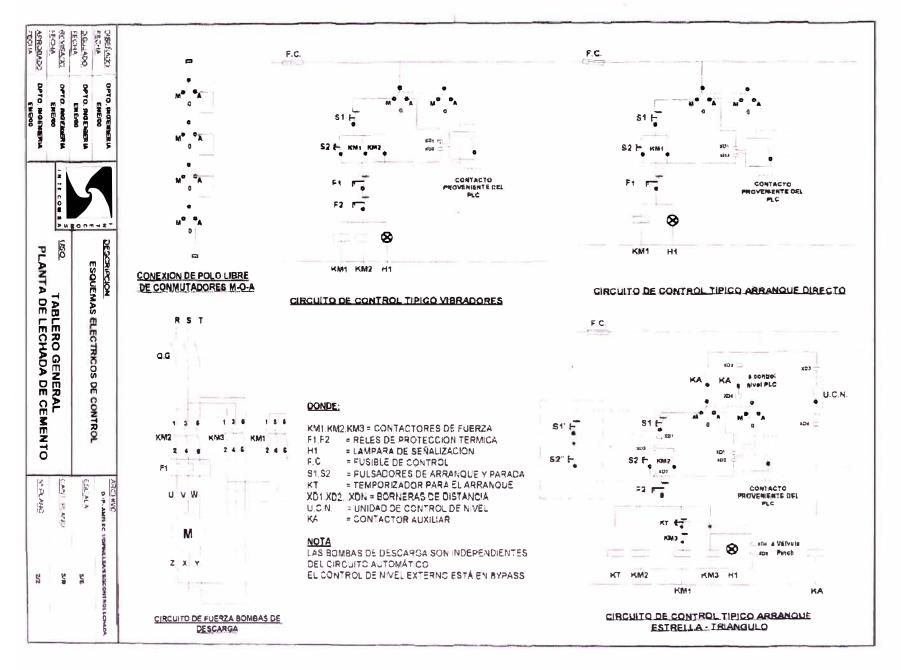

4.6.4 Materiales para el montaje eléctrico

MATERIALES PARA EL MONTAJE ELECTRICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Conector recto hermético ø 1 1/4"	Pza	8
2	Conector recto hermético ø 1"	Pza	4
3	Conector recto hermético ø 3/4"	Pza	10
4	Conector recto hermético ø 1/2"	Pza	12
5	Tuerca conduit ø 1 1/4"	Pza	4
6	Tuerca conduit ø 1"	Pza	1
7	Tuerca conduit ø 3/4"	Pza	4
8	Tuerca conduit ø 1/2"	Pza	3
9	Contratuerca conduit ø 1 1/4"	Pza	4
10	Contratuerca conduit ø 1"	Pza	1
11	Contratuerca conduit ø 3/4"	Pza	4
12	Contratuerca conduit ø 1/2"	Pza	3
13	Tubería conduit forrada flexible ø 1 1/4"	m	7
14	Tubería conduit forrada flexible ø 1"	m	2
15	Tubería conduit forrada flexible ø 3/4"	m	5
16	Tubería conduit forrada flexible ø 1/2"	m	12
17	Unión conduit ø 1 1/4"	Pza	4
18	Unión conduit ø 1"	Pza	2
19	Unión conduit ø 3/4"	Pza	7
20	Unión conduit ø 1/2"	Pza	8
21	Tubería conduit metálica ø 1 1/4"	m	3
22	Tubería conduit metálica ø 1"	m	12
23	Tubería conduit metálica ø 3/4"	m	15
24	Tubería conduit metálica ø 1/2"	m	13
25	Caja conduit tipo "k.o. 1"	Pza	1
26	Caja conduit tipo "k.o. 1/2"	Pza	1
27	Caja conduit tipo LB ø 1"	Pza	1
28	Caja conduit tipo LB ø 3/4"	Pza	2
29	Caja conduit tipo LB ø 1/2"	Pza	5
30	Bushing reductor de ø1 1/4" @ ø 1"	Pza	2
31	Bushing reductor de ø1" @ ø 1/2"	Pza	2
32	Bushing reductor de ø3/4" @ ø 1/2"	Pza	2
33	Cable THW 8 AWG	m	100
34	Cable THW 12 AWG	m	100
35	Cable THW 14 AWG	m	100

4.7 Instalación del Sistema de automatización y control

La instalación del sistema de automatización y control de maquinas y equipos de la Planta de Lechada de Cemento, estuvo a cargo de un ingeniero electrónico.

El ingeniero electrónico, fue el encargado de suministrar el manual de funcionamiento del Sistema; manual donde se explica en forma detallada el proceso de operación del sistema de PLC.

Para mejor detalle se adjuntan los siguientes Anexos:

ANEXO 5: Proceso de funcionamiento de Automatización y control

ANEXO 6: Arreglo General (Tablero PLC)

ANEXO 7: Diagrama eléctrico del PLC

ANEXO 8: Diagrama lógicos del PLC

CAPITULO 5

COSTOS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE.

5.1 Costo de fabricación de equipos y accesorios

Para el establecimiento de los costos de fabricación de los equipos, en primer lugar el área de ingeniería elabora los planos de acuerdo a los siguientes conceptos:

Especificación técnica de alcance del proyecto, el cual es suministrado por el cliente, en este caso, la Cía. Minera Iscaycruz.

Especificaciones técnicas consideradas por el fabricante (OPINELSA), conducentes a cubrir, incluso mejorar los alcances del proyecto.

En una siguiente etapa, el área de presupuesto, elabora el costo de fabricación de las estructuras y equipos en base a los planos realizados por el área de ingeniería.

Toda esta información se maneja a través de una estructura de costos, mediante un Formato en una Hoja de Cálculo del programa Excel de Windows, la cual tiene como componentes básicos los siguientes rubros:

- Materiales
- Consumibles
- Procesos
- Mano de obra
- Equipos.

Forma parte de esta estructura de costos, parámetros tales como rendimientos de consumo y uso de mano de obra, de acuerdo al tipo de trabajo y la infraestructura propia de cada empresa.

Para mejor ilustración se muestra un formato (Hoja de Cálculo), con los detalles de los costos de fabricación de la estructura del techo:

				PRES	UPUES	OTO							
	ENTE:	EMISA								Presupu	esto:	0458/10/99	
BR		ESTRUCTURA DE TEC	HO (columnas, tijerale	s y cobe	ntura)								
	ERENCIA : BORADO POR :	R.C.S								Fecha:		08/10/1999	
EM	1	DESCRIPCION		PROC.	UNID.	MAT.	CANT.	PESO Kg	P. MAT US\$	TIEMPO Hr.	AREA m2	P.PARCIAL US\$	P. TOTA
	MATERIALES								003		MLZ	053	033
	VIGA PRINCIPAL												
1	PL 1/4" 6,40 x	130 x 170	Cartelas		Pza	A-36	88	97,93	0,50		3,89	48,92	
2	Angulo 3/16" x 2" x	5000	Largueros		Pza.	A-36	8	141,33	0,72		8.12	101.76	
3	Angulo 3/16" x 1 1/2" x	450	Montantes	1	Pza.	A-36	44	44,55	0,72		3,01	32,08	
4	Angulo 3/16" x 1 1/2" x	545	Diagonales		Pza.	A-36	40	49,05	0,72		3,31	35,32	
	VIGETAS												
5	Angulo 3/16" x 2"	3400	Largueros		Pza.	A-36	8	96.11	0,72		5,52	69.20	
6	Вата в 1/2"		Tejido		Pza	Fe Liso	. 4	42,00	0,70		2,64	29,40	
7	PL 3/16" 4,70 x		Canal, extremo		Pza	A-36	2	32,66	0,50		1,77	16,33	
8	Perno de ø 5/8" x 3", con ti				Pza.	NC	16		0.80			12,80	
9	PL 1/4" 6,40 x		Cartelas de union		Pza	A-36	20	22,23	0,50		0,88	11,12	
10	PL 1/4" 6,40 >		Cartelas de union		Pza.	A-36	16	48,29	0,50		1,92	24,15	
	POSTES												
11	Tubo STD ø 6"	6.000			Pza	STD	4	684,00	0,80		12,67	547,20	
12	PL 1/2" 12.70 ×		Brida		Pza	A-36	8	95,83	0.50		1.92	47,91	
13	PL 5/8" 15,88		Brida extrema		Pza	A-36	8	119,79	0,50		1,92	59,89	
14	Barra e l"				Pza.	Fe Liso	24	57,60	0,70		1.81	40,32	
	COBERTURA												
	Calaminon 0,45	c 728 x 5500			Pza.	Znc	5	74,25	2,10			155,93	
	Perneria	728 X 3300			Pza	Ac.	100	1,00	0,14			14,00	
	Otros				1 24	AL.	100	1,00	0,14			30,00	
	0				11							34,00	
	DESPERDICIO 3%							48,20				25,53	
	Soldadura	2,50% (1.606,5)				*		40,16	2,50			100,41	
	Pintura base epóxica	1 mano						'	2,50	1	49,38	123,45	
	Pintura esmalte epóxica	2 manos							5.00		49,38	246,91	
	Disco esmeril						3		4,00		·	12,00	
	Peso Total	Kg.						1.606,52					_
	Area total	m2.									49,38		
_	Costo Total de Materiales PROCESOS	US\$											1.784
1	Oxicorte							1.606,52	0,06			96,39	
2	Taladrado							1.000,32	4,00	8,00		32,00	
3	Тогро								4,00	8,00		32.00	
4	Arenado		2						3,00	5,00	49,38	148,15	
5	Equipos							54	J -,.~		, 0	50,00	
6	Transporte											40,00	
7	Mano de Obra Taller	6 Kg	g/H-H						1,80	267,75		481.96	
_	Costo Total de Procesos	USS							L				880.
	Costo 1 otal de Frotesos	033											001
	COSTO DE PRODUCCI	ON											2.665
	GASTOS GENERALES				18,0%								479,
	VALOR VENTA UNITA	RIO											3.144,
	CANTIDAD											-	1.
	VALOR VENTA TOTA												3.144,
	RATIO GENERAL US	\$/KG								1000			1

5.1.1 Costos por suministros de equipos

Existen equipos y accesorios que no son fabricados por la empresa contratista OPINELSA y necesariamente, estos son adquiridos a terceros. Los costos de dichos equipos se obtienen mediante la solicitud de cotizaciones a terceros, los cuales de acuerdo a evaluación del contratista

(OPÍNELSA), no sólo deben tener un precio económico, sino además deben garantizar que el producto cubra las especificaciones técnicas del proyecto y la calidad requerida.

TEM	COSTO DE FABRICACIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
=				US\$	US\$
1	Válvula rotativa	. 1	Pza.	2.500,00	2.500,
2	Transportador helicoidal	1	Pza.	3.850,00	3.850,
3	Tanque de agitación	1	Pza.	4.875,00	4.875,0
4	Base Metálica del silo	1	Pza.	5.325,00	5.325,
5	Base metálica del tanque agitador y bombas	1	Pza.	3.960.00	3.960,
6	Viga soporte auxiliar	1	Pza.	170,00	170,
7	Silo (con escalera de gato y baranda parte superior)	1	Pza.	11.500,00	11.500,
8	Estructura de Techo metálico (columnas, tijerales y cobertura)	1	Pza.	3.220,00	3.220,
	VALOR VENTA TOTAL DE FABRICACIONES US\$			-	35.400,
	COSTO DE SUMINISTROS DE EQUIPOS				
1	Árbol de agitación para tanque	1	Pza.	1.600,00	1.600,
2	Vibrador externo eléctrico	2	Pza.	820,00	1.640,
3	Válvula de cuchilla	2	Pza.	750,00	1.500,
4	Válvula Pinch de descarga	2	Pza.	2.870,00	5.740,
5	Acc. Para conexión del agitador a la bomba	2	Jgo	200,00	400
	VALOR VENTA TOTAL DE SUMINISTROS US\$			-	10.880,

5.2 Costo de Montaje

El costo de montaje se basa en la consideración de los siguientes conceptos:

- Movilización (involucra todos los gastos que implican partir de Lima hacia la Obra, esto es, transporte de materiales, equipos y herramientas, pasajes y alimentación del personal).
- Consumibles
- Dirección técnica, Supervisión y Mano de obra.
- Equipos.
- Estándares de seguridad.
- Desmovilización (involucra todos los gastos de retorno de la Obra hacia Lima, análogamente al costo de movilización).

Para efectos de la estructura de costos, existen rubros que se prorratean ya sea en función del peso y lo tiempo de ejecución.

Es importante hacer notar que en este caso, también en la determinación del costo, intervienen los rendimientos que se manejen, para el montaje de este tipo de obras.

	CUADRO RESUMEN DE PRECIOS MONTAJE	
ITEM	COSTO DE MONTAJE MECANICO	PRECIO TOTAL US\$
1	COSTO DE MONTAJE EN TALLER Montaje del Tanque agitador a Base Metálica Montaje de Base Metálica del tanque agitador VALOR VENTA TOTAL DE MONTAJE EN TALLER US\$	450,00
2	COSTO DE MONTAJE EN MINA Montaje de la base metálica del Silo Montaje del Silo Montaje de vibradores externos eléctricos Montaje de las bombas SRL-C 5 x 4 Montaje de las tuberías y válvula desde las salidas del tanque de agitación hasta la entrada de las bombas. Montaje de válvula rotativa Montaje del transportador helicoidal Montaje de estructura del techo metálico	
3	VALOR VENTA TOTAL DE MONTAJE EN MINA US\$ COSTO DE MONTAJE ELECTRICO Instalación del Tablero de fuerza y cableado a los distintos motores Instalación del Tablero de control y cableado a los distintos puntos de señales	5.200,00
4	VALOR VENTA DE MONTAJE ELECTRICO COSTO DE MONTAJE DE AUTOMATIZACION Instalación del Tablero de control y cableado a los distintos puntos	350,00
	de señales VALOR VENTA DE MONTAJE AUTOMATIZACION	150,00
	VALOR VENTA TOTAL DE MONTAJES US\$	6.150,00

5.3 Costo del Sistema eléctrico

Se obtiene de la cotización de terceros, a los cuales se les alcanza las especificaciones técnicas propias del proyecto (Funcionamiento del sistema y ubicación física de los diversos equipos en la planta).

CUADRO RESUMEN DE PRECIOS SISTEMA ELECTRICO					
ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO US\$	PRECIO TOTAL US\$
1	Tablero de control	1	Pza. ∴	2.400,00	2.400,00
2	Tablero de Fuerza	1	Pza.	1.700,00	1.700,00
3	Conector recto hermetico ø 1 1/4"	. 8	Pza	4,43	35,44
4	Conector recto hermetico ø 1"	4	Pza	2,66	10,64
5	Conector recto hermetico ø 3/4"	10	Pza	1,63	16,30
6	Conector recto hermetico ø 1/2"	12	Pza	1,06	12,72
7	Tuerca conduit ø 1 1/4"	4	Pza	0,53	2,12
8	Tuerca conduit ø 1"	1	Pza	0,43	0,43
9	Tuerca conduit ø 3/4"	4	Pza	0,22	0,88
10	Tuerca conduit ø 1/2"	3	Pza	0,17	0,51
11	Contratuerca conduit ø 1 1/4"	4	Pza	0,19	0,76
12	Contratuerca conduit ø 1"	1	Pza	0,12	0,12
13	Contratuerca conduit ø 3/4"	4	Pza	0,09	0,36
14	Contratuerca conduit ø 3/4	3	Pza	0,09	0,12
15	Tuberia conduit forrada flexible ø 1 1/4"	7		,	33,46
16	Tuberia conduit forrada flexible ø 1"		m	4,78	
17		2	m	3,98	7,96
18	Tuberia conduit forrada flexible ø 3/4"	5	m	2,66	13,30
19	Tuberia conduit forrada flexible ø 1/2"	12	m D=-	1,86	22,32
	Union conduit ø 1 1/4"	4	Pza	3,71	14,84
20	Union conduit ø 1"	2	Pza	3,29	6,58
21	Union conduit ø 3/4"	7	Pza	2,43	17,01
22	Union conduit ø 1/2"	8	Pza	1,51	12,08
23	Tuberia conduit metalica ø 1 1/4"	3	m	6,78	20,34
24	Tuberia conduit metalica ø 1"	12	m	5, 17	62,04
25	Tuberia conduit metalica ø 3/4"	15	m	3,46	51,90
26	Tuberia conduit metalica ø 1/2"	13	m	2,59	33,67
27	Caja conduit tipo "C"ø 1"	1	Pza	4,87	4,87
28	Caja conduit tipo "C"ø 1/2"	1	Pza	2,74	2,74
29	Caja conduit tipo LB ø 1"	1	Pza	4,51	4,51
30	Caja conduit tipo LB ø 3/4"	2	Pza	3,54	7,08
31	Caja conduit tipo LB ø 1/2"	5	Pza	2,66	13,30
32	Bushing reductor de ø1 1/4" @ ø 1"	2	Pza	4,00	8,00
33	Bushing reductor de ø1" @ ø 1/2"	2	Pza	3,00	6,00
34	Bushing reductor de ø3/4" @ ø 1/2"	2	Pza	1,80	3,60
35	Cable THW 8 AWG	100	m	0,50	50,00
36	Cable THW 12 AWG	100	m	0,23	23,00
37	Cable THW 14 AWG	200	m	0,16	32,00
	VALOR VENTA TOTAL DE SISTEMA ELECTI	RICO US\$			4.599,00

5.4 Costo del Sistema de Automatización y control.

En este caso, también se obtiene a través de cotizaciones de terceros, para lo cual se les hizo conocer de toda la lógica requerida por el circuito de control, a través de las distintas secuencias de funcionamiento. Aquí se trabajó con una empresa de prestigio como es SIEMSA (representante de Siemens)

	CUADRO RESUMEN DE PRECIOS SISTEMA DE AUTOMATIZACION			
ITEM	COSTO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION	PRECIO TOTAL US\$		
1	COSTO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION Tablero hermetico con grado de proteccion IP54 01 Interruptor termomagnetico 01 Control logico Programable 12 entradas / 16 salidas tipo rele 01 Fuente de alimentacion de 24 VDC . 1 amp			
	VALOR VENTA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION	2.400,00		
	VALOR VENTA TOTAL DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION US\$	2.400,00		

5.5 Costo de Obras civiles

La presente obra requirió de obras civiles menores, las cuales estuvieron a cargo a todo costo de la empresa contratista Cía. Minera Iscaycruz.

Evidentemente se coordino de acuerdo al diseño electro- mecánico final de la planta, las características de las obras civiles.

En los costos de fabricación de los equipos y estructuras, se obtuvo en promedio una utilidad del 10%. Este porcentaje se determinó al finalizar las fabricaciones y ver los saldos obtenidos.

Respecto a los costos de suministros de equipos se estimó un recargo del 5%, descontando todos los gastos originados que ocasionaron su adquisición.

Por otro lado en los costos de montaje la ganancia fue mínima, no obstante haber tenido experiencia en montajes anteriores. Esto debido a que no se pudo avanzar de acuerdo a lo planificado, pues el clima desfavorable de la zona (lluvia y granizo) implicaba el tomar medidas de contingencia para proseguir con la obra o en caso extremo detener el montaje hasta que pasara el mal tiempo.

En general puedo afirmar que con la ejecución del proyecto de fabricación y montaje de la Planta de Lechada de Cemento, se obtuvo beneficio económico, aunque no con un gran margen de utilidad como otros realizados anteriormente. Cabe recalcar que fue la primera vez que se trabajaba con la Empresa Minera Iscaycruz S.A., a quienes quisimos demostrar la calidad de nuestro trabajo y el profesionalismo y competencia de nuestros trabajadores.

CONCLUSIONES

- 1. Después de la ejecución del proyecto de fabricación y montaje de la Planta de Lechada de Cemento, se puede afirmar que la cuidadosa planificación, así como la experiencia en fabricación del personal actuante, han contribuido a una eficiente selección de los equipos, realización de los procesos de fabricación y montaje de la obra, obteniéndose resultados de calidad a la satisfacción del cliente contratante de la obra.
- Destacar la importancia de la minuciosa elaboración del presupuesto, con el margen apropiado que pueda cubrir posibles limitaciones durante su ejecución, como las condiciones del clima y otros. Es fundamental el reconocimiento del lugar donde se va a realizar el montaje, para de esta manera tomar todas las medidas preventivas y de contingencia del caso.
- 3. Los trabajos previos a la ejecución de la Obra, tales como el desarrollo de la ingeniería básica y de detalle, son muy valiosos, por cuanto permiten precisar con mucha claridad los alcances técnicos comerciales, para así evitar se presenten futuros inconvenientes con el cliente al hacer la entrega de Obra, ya que esto cierra el ciclo de la

venta, y ayuda a uno de los fines importantes de toda empresa, cual es la generación de utilidades.

- 4. El proceso de fabricación de las instalaciones y de los equipos, fue estimado en 62 días, trabajando en dos grupos de trabajo, de lunes a sábado con 10 horas de trabajo diario. Los imprevistos que se presentaron y que alteraron el cronograma, fueron solucionados incrementándose las horas de trabajo diario.
- 5. Se consiguió que el personal de obra, tanto en la fabricación como en el montaje, se identificara con el trabajo, creándose una conciencia de trabajo en equipo, con seguridad y logros conjuntos, con la idea fuerza "cero accidentes".
- 6. En los costos de fabricación de los equipos y estructuras, se obtuvo en promedio una utilidad del 10%. En cuanto a los costos de montaje la ganancia fue mínima, no obstante haber tenido experiencia en montajes anteriores. Esto debido a que no se pudo avanzar de acuerdo a lo planificado, pues el clima desfavorable de la zona (Iluvia y granizo) implicaba el tomar medidas de contingencia para proseguir con la obra o en caso extremo detener el montaje hasta que pasara el mal tiempo.

- 7. En general se puede afirmar que con la ejecución del proyecto de fabricación y montaje de la Planta de Lechada de Cemento, se obtuvo beneficio económico, aunque no con un gran margen de utilidad, debido a que se quiso hacer currículo para la empresa y demostrar la calidad del trabajo desarrollado con profesionalismo, y competencia de los trabajadores.
- 8. El Perú por ser un país minero, requiere elaborar lechada de cemento, por lo mismo, el trabajo de fabricación y montaje de la Planta de Lechada de Cemento, sirve como una colaboración para que las empresas mineras, tenga a la mano una alternativa técnica económica, para colocar esta planta en sus instalaciones.


BIBLIOGRAFIA


- ASME SECC. IX; Código Calderos & Recipientes a presión
 Calificación de soldaduras; Edición, julio 1995.
- BAUMEISTER, Theodore / AVALLONE, Eugene A; Manual del Ingeniero Mecánico.
- 3) BLODGETT, Omer W; Design of Weldments.
- CARRILLO OLIVARES, Francisco / LÓPEZ TORRES, Elena;
 Soldadura, corte e inspección de obra soldada; Tercera Edición,
 Cádiz, 1998.
- ESTÁNDAR API 1104; Soldadura de Tuberías e Instalaciones
 Relacionadas; Décimo novena edición, 2002.
- 6) MANUAL DE CALIDAD; Haug; Empresa Metal mecánica.
- 7) HICKS, Tyler G; Manual de Cálculos para las Ingenierías, Tomo 2
- MANUAL DE REGLAMENTO INTERNO; Iscaycruz, Empresa Minera, departamento de seguridad.

- 9) LARBURU ARRIZABALAGA, Nicolás; Maquinas / Prontuario / Técnicas Maquinas Herramientas.
- 10)MANUAL OF STEEL CONSTRUCTION; Allowable Stress design; Ninth edition.
- 11) MEGYESY, Eugene F; Manual del Recipientes a Presión.
- 12)RODRÍGUEZ CASTILLEJO, Walter; Aprendiendo a programar y controlar obras aplicando MS Project, Lima, 2000.

ANEXO 1:

Cronograma de Fabricación

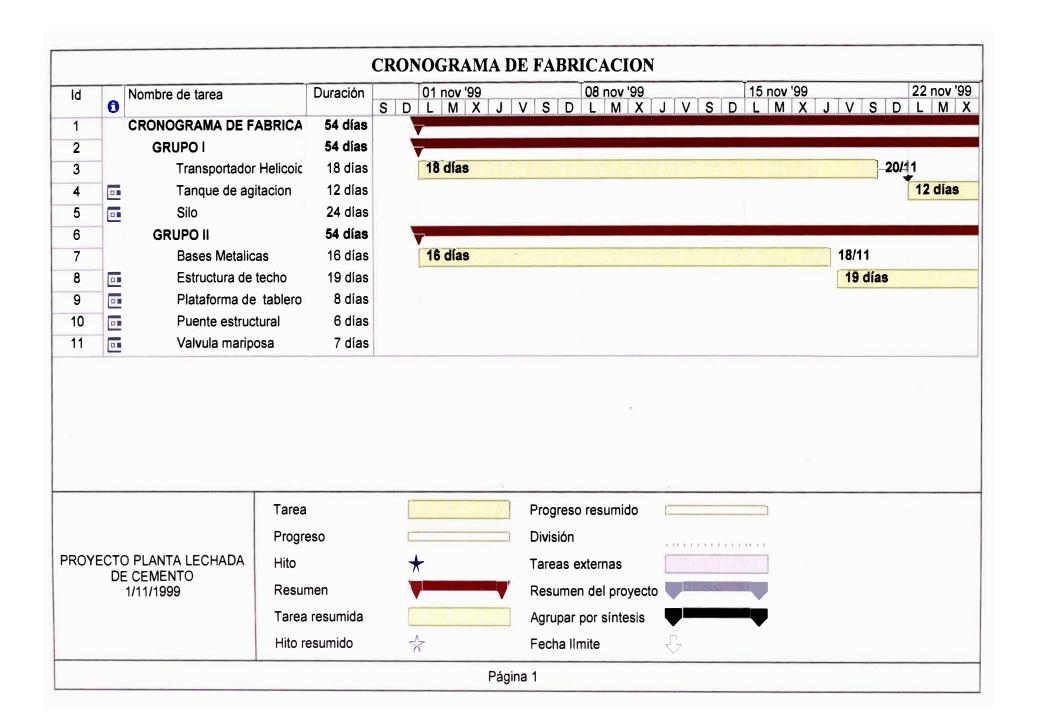

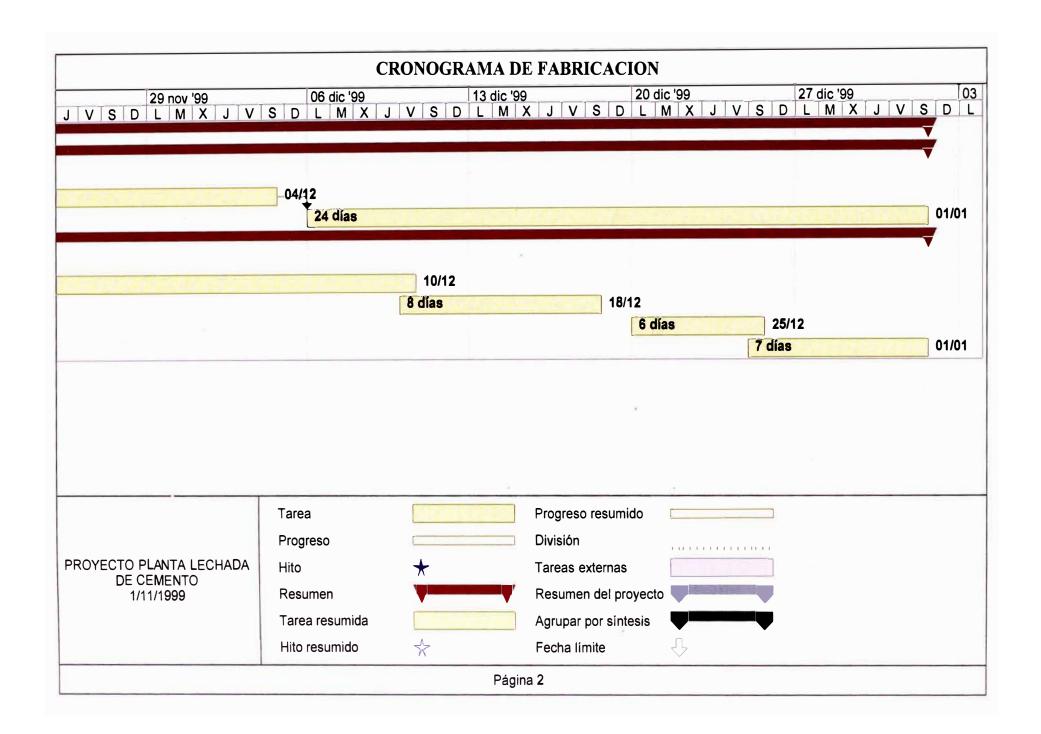

ANEXO 2:

Especificaciones de Pintura.



PRIMARIO EPÓXICO TILE CLAD II B63NJ11/B60VJ05

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento desarrollado a partir de resinas epóxicas, con pigmentación libre de plomo, que endurece por la acción de un reactivo químico a base de una resina Poliámidica, envasados por separado, y que proporciona excelente protección contra la corrosión.

USOS:

Teniendo en cuenta que se trata de un recubrimiento para mantenimiento pesado podrá ser utilizado en taller o en campo para fierro y acero ya sea en exposiciones interiores o exteriores, además puede recubrirse con Recubrimientos Epóxicos ó de Poliuretano, siendo recomendado como Sistema de Protección en las siguientes áreas.

- Industria Química, Refinerías.
- Industria Siderúrgica.
- Plantas Eléctricas.
- Equipos de Perforación.
- Equipo de Laboratorio.
- Almacenamiento de agua potable.
- Almacenamiento de crudo y destilados sin tratar.
- Protección de equipo contra agentes químicos.

RESISTENCIA FISICA

Sistema Primario/Acabado Tile Clad II (4.0 mils/10 mils) SSPC-SP-10

- Resistencia al calor seco: 120 °C.
- (ASTM D 2485).
- Resistencia a la abrasión: 132 mg.
- (ASTM D 4060, 1000 ciclos y Kg. Taber Abraser.
- Impacto directo: Mayor de 30 libras/pulg.
- (ASTM D 2794).
- Durabilidad exterior: Excelente (sufre caleo entre los 3 y 6 meses de aplicado, pero sigue conservando sus propiedades de protección.
- Dureza lápiz: 2H-3H (ASTM D 3363).
- Resistencia cámara salina 1000 horas.
- (ASTM D 117)

RESISTENCIA QUIMICA.

Resistencia a salpicaduras, derrames y vapores, no para inmersión(ANSI N5.12)

- Alcoholes, Glicol, Eter: Moderada
- Hidrocarburos alifáticos: Severa
- Hidrocarburos Aromáti∞s: Moderada
- Agua : Severa
- Soluciones de Acidos: Moderadas
- Aceites lubricantes, de corte, de tipo mineral ó vegetal: Severo

En aplicaciones específicas consultar al Departamento Técnico de Cía. Sherwin Williams S.A. de C.V.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Semi-mate (35 + 20 unidades a

60°)

Color: Canela.

No. de componentes: Dos. Base: B63NJ11. Catalizador: B60VJ05.

Nivel de catalización:

1 parte de Primario B63NJ11 por una 1 parte de B60VJ05.

Vida útil de la mezcla a 25°C: 8 hrs.

Sólidos en peso: $67.4 \pm 2\%$. Sólidos en volumen: $44.4 \pm 2\%$.

Secado a 25°C y a un espesor de 1.5 mils húmedas.

Al tacto: 1 hora. Libre de huella: 3 horas.

Duro: 24 horas. Recubrir: 6 horas mínimo, máximo 24 horas.

Servicio: 7 días (inmersión).

Rendimiento teórico a 1.0 mils de espesor

seco: 17.5 m²/litro.

Espesor de película seca por capa: 3.0 a 4 0 mils

No. de capas: Una.

Aplicación: Aspersión, brocha.

Reducción: 10 a 20% con R90KJ12.

Nota

Al calcular el rendimiento práctico, se deberá de tomar en cuenta pérdidas por aplicación, manejo de materiales e irregularidades de la superficie, que pueden ser del orden de un 50% o más, por lo que se recomienda realizar

una prueba de aplicación, para determinar el factor real de desperdicio de la obra que se este haciendo.

Envase de presentación:

Acabado 19 litros. Catalizador 19 litros.

Almacenamiento: Un año bajo techo y en lugar seco y fresco.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

En general toda superficie a pintar deberá estar libre de contaminantes como son: óxido, herrumbre, grasa, suciedad, pintura suelta ó descascarada.

Para máxima durabilidad y desempeño se recomienda limpieza con abrasivos.

Superficies nuevas

ACERO: Deberán eliminarse grasa y aceites mediante limpieza con disolventes de acuerdo a la Norma SSPC-SP-1, seguida después de limpieza con abrasivos de acuerdo a la Norma SSPC-SP-6 (perfil de anclaje 2.0 mils), con un perfil de anclaje de 1.5 a 2.0 mils, la mínima preparación de superficie aceptable es a base de limpieza manual mecánica SSPC-SP-3.

Superficies repintadas

Eliminar toda la pintura en mal estado de adherencia y apariencia.

Limpiar todo rastro de moho, oxidación y materia extraña que pueda afectar la adherencia entre la superficie y la pintura. Mediante limpieza manual-mecánica SSPC-SP.3, para ambientes de exposición moderados a corrosivos se recomienda limpieza con abrasivos Acabado Comercial SSPC-SP-6.

Se recomienda verificar la adherencia entre capa nueva y anterior cuando se trate de repintados, ya que si se presentan problemas de adherencia entre la capa nueva y la anterior será necesario eliminar la pintura anterior y preparar la superficie ya sea por medios manual mecánicos o bien con Sand-Blast

Exposición en inmersión

ACERO: Se recomienda Limpieza con Abrasivos Acabado Metal Blanco SSPC-SP-5 (perfil de anclaje 2.0 mils)



PRIMARIO EPOXICO TILE CLAD II B63NJ11/B60VJ05

BOLETÍN TÉCNICO

SISTEMAS RECOMENDADOS **APLICACIÓN PRECAUCIONES ACERO** Condiciones de Aplicación: Para evitar el peligro de fuego y daños a la a) Sistema Epóxico.(Brillante) Humedad relativa para aplicación: 85% salud durante su aplicación es necesario Una capa de Primario Tile Clad II máximo tener las siguientes medidas de seguridad: B63NJ11/B60VJ05 a un espesor seco de Temperatura: 10°C a 40°C 3.0-4.0 mils. Usar mascarilla de aire fresco en su Dos capas de esmalte Epóxico Tile Clad II Agitar perfectamente el acabado. aplicación. Línea B63/B60VJ05 a un espesor seco por capa de 3.0 a 4.0 mils. Mezclar perfectamente en volumen: 2. Utilizar equipo eléctrico a prueba de Espesor seco total 9.0 a 12.0 mils. 1 partes de B63NJ11. explosión. 1 parte de B60VJ05. b) Sistema Inorgánico Acabado Epóxico. No permitir chispas ni fumar durante su Una capa de Primario Inorgánico de Zinc Dejar reposar la mezcla durante 30 minutos. aplicación. B59AJ09 a un espesor de película seca de 2-4. Lavarse las manos antes de ingerir 3 mils. Ajustar la mezcla con el solvente recomendado: R04KJ01 ó R90KJ12. alimentos Dos capas de acabado Esmalte Epóxico Tile Clad II Línea B63/B60VJ05 a un espesor Fittrar el Recubrimiento. Se deberá de contar con una adecuada seco por capa de 3.0 - 4.0 mils. Espesor seco total: 8.0 - 11.0 mils. ventilación. Para proporcionar un acabado mate deberá Reducción recomendada: de usarse el catalizador B60VJ07 a los Brocha: Máximo 10%. 6. Consérvese en lugar fresco y seco. Aspersión: Máximo 20%. mismos espesores de aplicación. 7. No se deje al alcance de los menores de Aspersión convencional c) Sistema Epóxico-Poliuretano edad. Una capa de Primario Tile Clad a un espesor Pistola De Vilbiss JGA-503 seco de 3.0 mils. 8. No se ingiera. Dos capas de Esmalte de Poliuretano Poli-Boquilla: 704. Acryl Linea F64/V66VJ38 a un espesor seco Tobera. FX. 9. Cierre bien el envase después de cada Presión de atomización: 2.5 a 3.5 Kg/cm². por capa de 1.5 - 2.0 mils Espesor seco total: 6.0 - 7.0 mils. Presión de fluido 1.0 a 1.5 Kg/cm². 10. No mezclar con ningún otro tipo de d) Sistema Epóxico-Poliuretano AR Equipo Airless material, ni producto ajeno al sistema. Presión: 2000 a 2500 psi. Una capa de Primario Tile Clad a un espesor seco de 3.0 mils. Boquilla 0.017-0.021". 11. No aplicar sí la temperatura ambiente Filtro 60 mallas está a menos de 10°C. Dos capas de Esmalte de Poliuretano Alta Resistencia Línea F63/V66VJ27 a un espesor seco por capa de 1.5 - 2.0 mils Una vez terminados los trabajos de pintura se recomienda lavar el equipo con Thinner W Espesor seco total: 6.0 - 7.0 mils. R07KJ71 y enjuagar con el reductor R90KJ12 Cía. Sherwin Williams S.A. de C.V., no se hace responsable por el mal uso de este producto. PARA CUALQUIER DUDA DIRÍJASE A SU REPRESENTANTE SHERWIN WILLIAMS O AL ÁREA DE ATENCIÓN A CLIENTES A LOS TELÉFONOS: Área Metropolitana: 5333-1501 Conmutador: 5333-100 Ext. 1583 Lada sin costo: 01800 71 73 123 77 10 500



ESMALTE EPÓXICO TILE CLAD II LÍNEA B63/B60VJ05

BOLETÍN TÉCNICO

Recubrimiento desarrollado a base de resinas epóxicas, con pigmentación libre de plomo, que endurece por la acción de un

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reactivo químico a base de una resina Poliámidica, envasados por separado. USOS:

abrasión es se recomienda aplicar sobre: Pisos, Refinerías, Laboratorios, Tanque de almacenamiento, Escuelas, Plataformas marinas, Plantas de papel Instalaciones sanitarias

Debido a su gran resistencia química y a la

Tiene gran resistencia a ambientes corrosivos.

Puede aplicarse sobre superficies de madera, metal, concreto, fibra de vidrio, mampostería.

RESISTENCIA FISICA

Sistema Primario/Acabado Tile Clad II

- Resistencia al calor seco: 120 °C
- Durabilidad exterior: Excelente (sufre caleo entre los 3 y 6 meses de aplicado, pero sigue conservando sus propiedades de protección.
- Dureza lápiz: 2H 3H
- Resistencia cámara salina ASTM B 117 -1000 horas (Sistema Prim Tile Clad II/ Acabado Tile Clad II 4.0 mils/10 mils) SSPC-10 a 2.0 mils.)

RESISTENCIA FISICA

- Alcoholes, Glicol, Eter: Moderada
- Hidrocarburos Alifáticos: Severa
- Hidrocarburos Aromáticos: Moderada
- Agua : Severa

Soluciones de Ácidos: Moderada

En aplicaciones específicas consultar al Departamento Técnico de Cía. Sherwin Williams S.A. de C.V.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Brillante (catalizador B60VJ05)

Mate (catalizador B60VJ07)

Color: Varios (según carta de colores).

No. de componentes: Dos.

Catalizador:

B60VJ05 Acabado Brillante B60VJ07 Acabado Mate.

Nivel de catalización:

1 parte del acabado Línea B63 por una 1 parte de B60VJ05 ò de B60VJ07.

Vida útil de la mezcla a 25°C: 8 horas.

Sólidos en peso: 64.8 ± 2%. Sólidos en volumen: 43 + 2%.

Secado a 25°C y a un espesor de 4 mils húmedas.

Al tacto: 1 hora.

Libre de huella: 3 horas.

Duro: 24 horas.

Recubrir: 6 horas mínimo, máximo 24 horas.

Servício: 7 días (inmersión).

Rendimiento teórico a 1.0 mils de espesor

seco: 17 m²/litro.

Espesor de película seca por capa: 3 a 4

No. de capas: 2

Aplicación: Aspersión, brocha.

Reducción: 10 a 20% con R90KJ12

Nota.

Al calcular el rendimiento práctico, se deberá de tomar en cuenta pérdidas por aplicación, manejo de materiales e irregularidades de la superficie, que pueden ser del orden de un 50% o más, por lo que se recomienda realizar

una prueba de aplicación, para determinar el factor real de desperdicio de la obra que se este haciendo.

Envase de presentación:

Acabado 19 litros. Catalizador 19 litros.

Almacenamiento: Un año bajo techo y en lugar seco y fresco.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas

ACERO:

Deberán eliminarse grasas, aceites mediante limpieza con disolventes SSPC-SP-1, seguida de una limpieza con abrasivos de acuerdo a la especificación SSPC-SP-5 ó 6 (perfil de anclaje 2.0 mils) y deberá aplicarse el primario adecuado.

Superficies repintadas

Eliminar toda la pintura en mal estado de adherencia y apariencia.

Limpiar todo rastro de moho, oxidación y materia extraña que pueda afectar la adherencia entre la superficie y la pintura, retocar las áreas sin pintura con el primario correspondiente y se recomienda realizar prueba de compatibilidad entre la capa nueva de recubrimiento y la anterior con la finalidad de verificar adherencia entre capas y apariencia.

CONCRETO

D4258.

Nuevo: La superficie debe estar completamente limpia y seca antes de recubrir. El curado mínimo del substrato es de 28 días a 25°C, se deberán de remover todos los contaminantes como agentes liberadores de cimbra, compuestos de curado, sales, eflorescencias, lechadas, mediante limpieza con Agua a Alta Presión (hasta 20000 psi), limpieza con Chorro de Abrasivo ó limpieza con ácido, en todos estos métodos al término de la preparación la superficie deberá presentar un aspecto similar al de una lija de grano medio. Viejo: La preparación de superficie debe hacerse casi como el concreto nuevo, sin embargo sí el concreto está contaminado con aceites, grasas, químicos, éstos deben ser removidos limpiando con algún detergente fuerte, refiérase al método ASTM

Siempre siga los métodos ASTM enlistados a continuación:

Práctica estándar para limpiar concreto ASTM D4258.

Práctica estándar para abrasión de concreto ASTM D4259.

Práctica estándar para acidular concreto ASTM D4259.

Método de hoja de plástico para revisar humedad en concreto ASTM D4263.

Servicio por inmersión: además de la preparación de la superficie arriba mencionada, se requiere limpieza con chorro abrasivo acabado ráfaga en la superficie de concreto de acuerdo con ASTM D4259.




ESMALTE EPOXICO TILE CLAD LÍNEA B63/B60VJ05

BOLETÍN TÉCNICO

SISTEMAS RECOMENDADOS	APLICACIÓN	PRECAUCIONES
ACERO a) Sistema Epóxico.(Brillante) Una capa de Primario Tile Clad II B63NJ11/B60VJ05 a un espesor seco de 3.0-4.0 mils. Dos capas de esmalte Epóxico Tile Clad II Línea B63/B60VJ05 a un espesor seco por capa de 3.0 a 4.0 mils. Espesor seco total 9.0 a 12.0 mils. b) Sistema Inorgánico Acabado EpóxIco. Una capa de Primario Inorgánico de Zinc B59AJ09 a un espesor de película seca de 2-3 mils. Dos capas de Acabado Epóxico Tile Clad II Línea B63/B60VJ05 a un espesor seco por capa de 3.0 - 4.0 mils. Espesor seco total: 8.0 - 11.0 mils. Para proporcionar un acabado mate deberá de usarse el catalizador B60VJ07 a los mismos espesores de aplicación. c) Sistema Inorgánico EpóxIco Poliuretano Una capa de Primario Inorgánico de Zinc B59AJ09 a un espesor de película seca de 2-3 mils. Dos capas de Acabado Epóxico Tile Clad II Línea B63/B60VJ05 a un espesor seco por capa de 3.0 - 4.0 milsDos capas de Acabado Poliuretano Alta Resistencia Línea F63/V66VJ27 a un espesor seco por capa de 1.5 a 2.0 mils. Espesor seco total 11.0 a 15.0 mils CONCRETO Una capa diluida de Acabado Tile Clad II (20% diluida con R90KJ12)	Condiciones de Aplicación: Humedad relativa para aplicación: 85% máximo. Temperatura: 10°C a 40°C. Agitar perfectamente el acabado. Mezclar perfectamente en volumen: 1 partes de Línea B63. 1 parte de B60VJ05 ò B60VJ07. Dejar reposar la mezcla durante 30 minutos. Ajustar la mezcla con el solvente recomendado: R90KJ12. Filtrar el Recubrimiento. Reducción recomendada: Brocha: Máximo 10%. Aspersión: Máximo 20%. Aspersión convencional Pistola De Vilbiss JGA-503 Boquilla: 704. Tobera: FX. Presión de atomización: 2.5 a 3.5 Kg/cm². Presión de fluido 1.0 a 1.5 Kg/cm². Equipo Airless Presión: 2000 a 3000 psi. Boquilla 0.017-0.021°. Filtro 60 mallas Se recomienda lavar el equipo, una vez terminados los trabajos de pintura con el Thinner W R07KJ71 y enjuagar con el reductor R90KJ12.	PRECAUCIONES Para evitar el peligro de fuego y daños a la salud durante su aplicación es necesario tener las siguientes medidas de seguridad: 1. Usar mascarilla de aire fresco en su aplicación. 2. Utilizar equipo eléctrico a prueba de explosión. 3. No permitir chispas ni fumar durante su aplicación. 4. Lavarse las manos antes de ingerir alimentos 5. Se deberá de contar con una adecuada ventilación. 6. Cierre bien el envase después de cada uso. 7. No se deje al alcance de los menores de edad. 8. No se ingiera. 9. No mezclar con ningún otro tipo de material, ni producto ajeno al sistema. 10. No aplicar sí la temperatura está a menos de 10°C.
Dos capas de Acabado Tile Clad II a un espesor seco de 2.0 a 3.0 mils por capa.		Cía. Sherwin Williams S.A. de C.V., no se hace responsable por el mal uso de este producto. PARA CUALQUIER DUDA DIRÍJASE A SU REPRESENTANTE SHERWIN WILLIAMS O AL ÁREA DE ATENCIÓN A CLIENTES A LOS TELÉFONOS: Área Metropolitana: 53 33-1501 Conmutador: 53 33-1500 Ext. 1583 Lada sin costo: 01800 71 73 123 01800 77 10 500

ANEXO 3:

Cronograma de Montaje

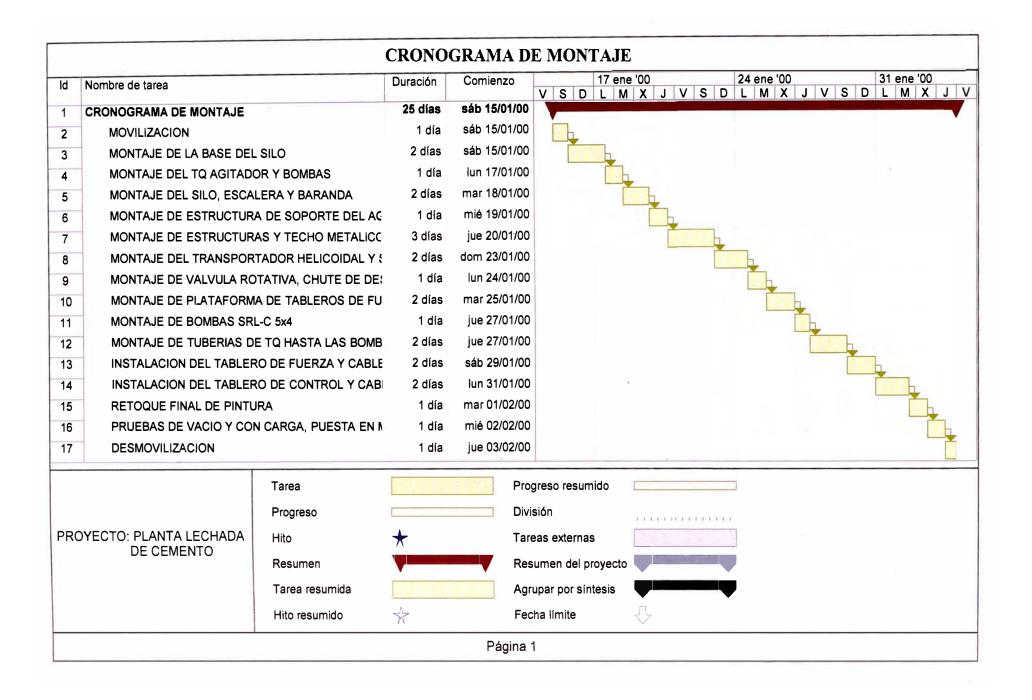

ANEXO 4:

Protocólogo de pruebas del Tablero General.

PROTOCOLO DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD

ORDEN DE COMPRA Nº: CLIENT	OPINELSA		FECHA: 25/9/2000	Nº :
NOMBRE DEL TABLERO: TABLER	O GENERA	L- PLANTA LECA	MDA DE CL	EHENT
TIPO DE TABLERO : ME	E 54	VOLTAJE: 440V. FUERZA: 60H2.	CONTROL :	220V.
MEDIDAS DEL TABLERO : 2000 x Ja	100 x 500 mm.	RESPONSABLE:	Gustavo i	Burelo 1
1.0.0. INSPECCION DEL TABLERO				
1.1.0. ESTRUCTURA METALICA		1.2.0. CABLEADO Y EQUIPO I	ELECTRICO	d,
1.1.1. MEDIDAS DEL TABLERO	ø,	1.2.1. RELACION DE MATERIA FUERZA		
1.1.2. ACAB. ESTRUCTUR; : CONTORNO PUERTA CIERRE	3	1.2.2. DISTANCIA DE AISLAM		
1.1.3. PINTADO :	TO,	1.2.3. ESPACIOS LIBRES.		
1.1.4. PROTECCION IP: 54		1.2.4. AJUSTE TERMINALES :	CONTROL FUERZA	0
1.15. LETREROS :	9	1.2.5. PRUEBA FUNCIONAMIE	ENTO EN VACIO:	
2.0.0. PRUEBAS DIELECTRICAS		San		
2.1.0. CIRCUITO DE CONTROL		2.2.0. CIRCUITO DE FUERZA		
2.1.1. VOLTAJE APLICADO	d,	2 2.1. VOLTAJE APLICADO		9
2.1.2. FASE - FASE		2.2.2. FASE - FASE R - 1	= 190 HSZ = 120 HSZ = 200 HSZ	
2.1.3. FASE - TIERRA		2.2.3 FASE - TIERRA	= MOHSE	
3.90, CHEQUEO DEL CIRCUITO				
3.1.0. CIRCUITO DE CONTROL	,	3.2.0. CIRCUITO DE FUERZA		
3.1.1. VERIFICACION PLANO ELECTRICO	4	3.2.1. VERIFICACION DE PLAI	NO ELECTRICO	
4.00. OBSERVACIONES :				
			**************************************	10
CONFORMIDAD:			#	_
Jaime Vilca Puscan			POR EL CLIENTE	

ANEXO 5: Proceso de funcionamiento de Automatización y Control.

PLANTA ROCK FILL
PROCESO DE FUNCIONAMIENTO DE AUTOMATIZACION Y CONTROL

1. FUNCION

1	1	SISTEMAS D	F FL	INCION	AMIFNTO
Ι.	•				

- 1.1.1 SISTEMA DE PREPARACION (LAZO Nº 1)
- 1.1.2 SISTEMA DE DESCARGA (LAZO Nº 2)

1.2 ELEMENTOS DE CONTROL DE PLANTA

- 1.2.1 TABLERO GENERAL
- 1.2.2 TABLERO DE CONTROL DE PLC
- 1.2.3 BOTONERA BOMBA Nº 1 PLC
- 1.2.4 BOTONERA BOMBA Nº 2 PLC

1.3 PROCESO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO

- 1.3.1 OPERACIÓN DEL LAZO Nº 1
- 1.3.2 OPERACIÓN DEL LAZO Nº 2
- 1.3.3 CASOS PARTICULARES

1.4 PROCESO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA PLC

- 1.4.1 DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO LAZO Nº 1
- 1.4.2 DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO LAZO Nº 2 LINEA DE BOMBA Nº 1
- 1.4.3 DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO LAZO Nº 2
 LINEA DE BOMBA Nº 2
- 1.4.4 PROGRAMACION DE TIEMPOS TABLERO DE CONTROL PLC
- 1.4.5 MODALIDAD Nº 1 DE PROGRAMACION DE TIEMPOS DE LAZO Nº 1
- 1.4.6 MODALIDAD Nº 2 DE PROGRAMACION DE TIEMPOS DE LAZO Nº 1

1 FUNCION

La función de la planta es la de producir lechada de cemento(mezcla de agua y cemento en proporciones definidas según se requiera) para un determinado numero de batch, y una vez terminada dicha preparación se puede descargar de manera controlada batch por batch para que junto con los agregados pueda ser usado como relleno hidráulico, en la mina Los parámetros finales para la preparación de la lechada de cemento, es decir cantidad de cemento a alimentar al tanque de agitación, la cantidad de agua para poder el peso especifico de la lechada serán fijados por EMISA.

1.1 SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO

La planta posee dos sistemas de funcionamiento definidos por la función que cumplen las cuales son:

1.1.1 SISTEMA DE PREPARACION (LAZO Nº 1)

Silo de 70 ton.

Vibradores Externos Eléctricos 0.15 Kw

Válvula rotativa ø 11", 1.2 HP

Tanque de agitación ø 2.00 x 2.75 m, 7.5 HP

El silo almacena el cemento a ser usado.

La preparación se inicia cuando los vibradores (02) comienzan a funcionar a fin de mejorar las condiciones de descarga del cemento. Enseguida la válvula rotativa es la que empieza a alimentar al gusano transportador.

El gusano transportador, como su nombre lo indica es el encargado de transportar el cemento hacia el Tanque agitador.

Para esto el tanque agitador se encuentra ya con la cantidad de agua requerida y con el sistema de agitación activo a fin de realizar la mezcla correspondiente durante un tiempo determinado. La alimentación de agua se realiza a través de una válvula manual en una línea de agua instalada para tal efecto la cantidad de agua que se tiene en el tanque, básicamente por medición manual de la altura de agua en el tanque.

Durante la preparación de la mezcla es necesario resaltar que la Válvula de cuchilla, tanto de la línea de la Bomba Nº 1 como la línea de la Bomba Nº 2 deben estar completamente cerradas.

1.1.2 SISTEMA DE DESCARGA (LAZO Nº 2)

Línea de la Bomba Nº 1

Válvula de cuchilla ø 4"

Válvula solenoide

Válvula reguladora de presión

Bomba de descarga Nº 1, SRL-C 5x4

Línea de la Bomba Nº 2

Válvula de cuchilla ø 4"

Válvula solenoide

Válvula reguladora de presión

Bomba de descarga Nº 2, SRL-C 5x4

Para poder empezar la descarga, por la línea de la Bomba que se elija, es muy importante tener en cuenta los siguientes puntos:

- La válvula cuchilla debe estar completamente abierta.
- La línea de alimentación de aire comprimido, que se usa para la apertura o cierre de la Válvula pinch, a través de la Válvula Reguladora de presión y de la Válvula Solenoide, deberá estar con carga (presión).
- Por otra parte se deberá verificar que la válvula Reguladora de Presión este trabajando a 40 psi.
- La línea de alimentación de agua que se usa para lubricar el sello de la bomba respetiva deberá estar trabajando.

Verificando estos puntos, se esta en capacidad de descargar la lechada de cemento.

Al final del ciclo de trabajo del sistema es muy importante para fines de mantenimiento del sistema efectuar un lavado con agua para eliminar residuos de lechada tanto en el agitador, como en toda la línea o líneas de bombas usadas para la descarga.

1.2 ELEMENTOS DE CONTROL DE PLANTA

Para operar la Planta contamos con los siguientes elementos:

Tablero General (Interconectado con el Tablero de Control PLC)

Tablero de Control PLC

Botonera de Bomba Nº 1 PLC

Botonera de Bomba Nº 2 PLC

1.2.1 TABLERO GENERAL

El tablero General nos permite comandar los siguientes equipos (Vibradores Externos Eléctricos 0.15 kw, Válvula Rotativa ø 11", 1.2 HP, Gusano transportador ø 14", 6.6 H.P., Tanque de Agitación ø 2.00 x 2.75 m, 7.5 HP, Bomba Nº 1 y Bomba Nº 2) pues cuenta para cada uno de ellos con los siguientes mandos:

Botonera de Arranque para mando local.

Botonera de Parada para mando local.

Conmutador Manual – cero – Automático para comando desde PLC externo.

1.2.2 TABLERO DE CONTROL DE PLC

El tablero de control de PLC, es el que nos permite gobernar en modo automático tanto el Lazo NC 1 y el Lazo Nº 2, mediante la programación de tiempos que se realice en el PLC.

Este tablero se encuentra la Botonera de Arranque del Lazo Nº 1 (Se entiende que al estar en modo automático, al pulsar dicha botonera, los motores comandados en el Lazo Nº 1 arrancan y se paran, de acuerdo a la programación de los tiempos establecidos en el programa del PLC)

1.2.3 BOTONERA BOMBA Nº 1 PLC

La Botonera Bomba Nº 1 PLC, es la que nos permite comandar el motor de la Bomba Nº 1 en modo automático, y esta arranca y para, de acuerdo a la programación del tiempo establecido en el programa del PLC.

1.2.4 BOTONERA BOMBA Nº 2 PLC

La Botonera Bomba Nº 2 PLC, es la que nos permite comandar el motor de la Bomba Nº 2 en modo automático, y esta arranca y para, de acuerdo a la programación del tiempo establecido en el programa del PLC.

1.3 PROCESO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO

1.3.1 OPERACIÓN DEL LAZO Nº 1

Modo Manual

Este modo inhibe por completo la operación automática del sistema aun cuando solo uno de los conmutador del Lazo se encuentre en esta posición. En esta opción cualquier operación de los motores y su orden de operación esta sujeta totalmente a voluntad del operador.

Modo Automático

En este modo el requisito es que todos los conmutadores del Lazo estén en modo automático el sistema comandado por el Tablero de Control PLC, tiene el control total del lazo y lo sujeta a la operación en la secuencia y los tiempos programados por el proceso.

1.3.2 OPERACIÓN DEL LAZO Nº 2

Modo Manual

La posición de cualquiera de los conmutadores de este Lazo en dicho mando, no interfiere con la operación automática del Lazo Nº 1, si este cumple con sus requisitos correspondientes de operación y además permite la operación a voluntad de cualesquier motor que lo compone.

Modo Automático

La posición de los conmutadores en este modo somete a los motores a una operación controlada por el Tablero de Control PLC, según se haya programado.


1.3.3 CASOS PARTICULARES

Si se desea operar en automático el Lazo N º 1 y en manual el Lazo Nº 2 a la vez, poner todos los conmutadores del Lazo Nº 1 en dicha posición y en manual del lazo Nº 2. El sistema funcionara, y así pulsemos las botoneras de las Bombas Nº 1 o Nº 2 PLC, el Lazo Nº 2 solo estará sujeto a la voluntad del operador.

Si se desea que el Lazo Nº 1 opere en automático y bajo ninguna condición operen la Bomba Nº 1 y Bomba Nº 2, debemos poner los conmutadores de las mismas en Cero; situación que reiterando el concepto inicial, no interferirá la operación automática del Lazo Nº 1

1.4 PROCESO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA PLC

1.4.1 DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO LAZO Nº 1

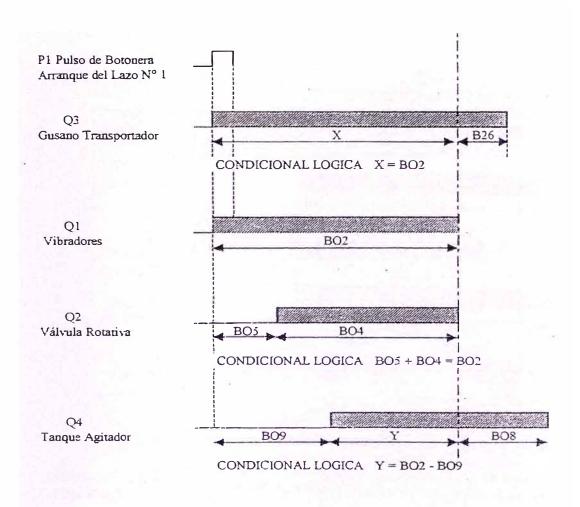


P1:

X + B26 =	Tiempo total de funcionamiento del Gusano Transportador (Q3)
BO2 =	Tiempo de funcionamiento de los Vibradores (Q1)
BO4 =	Tiempo de funcionamiento de la Válvula Rotativa (Q2)
BO5 =	Tiempo de retardo para que comience a funcionar la Valvula Rotativa (Q2)
Y + BO8 =	Tiempo total de funcionamiento del Tanque Agitador (Q4)
BO8 =	Tiempo adicional de funcionamiento del Tanque Agitador (Q4) a partir de cuando
	se apaga los vibradores.
BO9 =	Tiempo de retardo para funcionamiento del Tanque Agitador (Q4) a partir del inicio
	del funcionamiento del gusano transportador (Q3).
B26 =	Tiempo adicional de funcionamiento del Gusano Transportador a partir del instante
	cuando se apaga los vibradores.

Pulso de inicio Modo Automático del Lazo Nro. 1 (Sistema de Preparación)

1.4.3 DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO LAZO Nº 2 LINEA DE BOMBA Nº 2

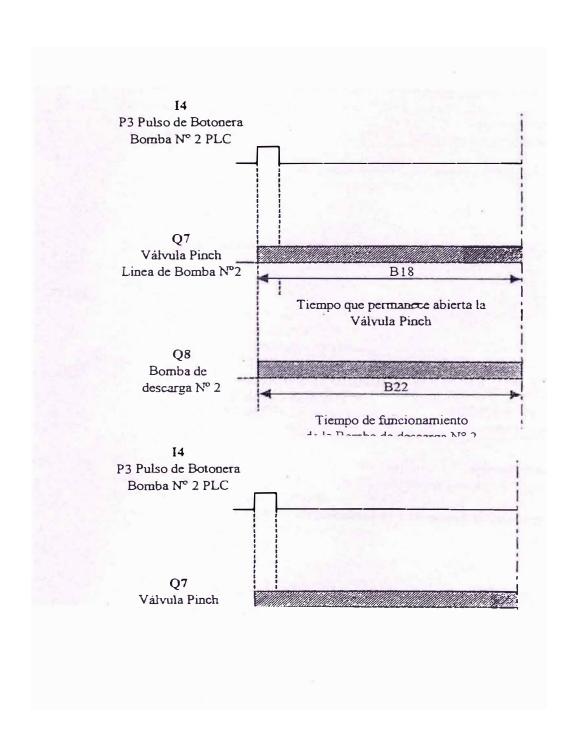

1.4.4 PROGRAMACION DE TIEMPOS - TABLERO DE CONTROL PLC

•	,	. 1							
10	Drocede	ne	2 516	nnente	manera	at	merior	del	tablero
		uc i	u 316	LUICIIC	шшшш	4			more o

1.- Para programar o cambiar los tiempos se presiona simultaneamente :

ESC + OK

2.- Escoger SET PARAM con el cursor

ta = tiempo real de secuencia o funcionamiento

- 3.- Presionar OK
- 4.- Por ejemplo en BO2 : parametro de tiempo Q1 (VIBRADOR)

Obs:

BO2> \(\delta = BO4 \)
X> \(\delta = BO2 \)

Si quiero modificar por ejemplo BO2. con los cursores nos ubicamos en la posición de BO2 XY: WZ

XY: Minutos (00-99)

WZ: Segundos (00-59)

Una vez fijado el tiempo presionamos OK

DONDE:

Q1: VIBRADORES

Q2: VALVULA ROTATIVA

Q3: GUSANO TRANSPORTADOR

Q4: TANQUE AGITADOR

Q5: VALVULA PINCH - Linea de Bomba Nro. 1

06: BOMBA DE DESCARGA Nro. 1

Q7: VALVULA PINCH - Línea de Bomba Nro. 2

O8: BOMBA DE DESCARGA Nro. 2

P1: Pulso de inicio Modo Automático del Lazo Nro. 1 (Sistema de Preparación)

BO2: Tiempo de funcionamiento de los Vibradores (Q1)

BO4: Tiempo de funcionamiento de la Válvula Rotativa (Q2)

BO5: Tiempo de retardo para que comience a funcionar la Válvula Rotativa (Q2)

BOS: Tiempo adicional de funcionamiento del Tanque Agitador (Q4) a partir de cuando se apaga los vibradores.

BO9: Tiempo de retardo para funcionamiento del Tanque Agitador (Q4) a partir del inicio del funcionamiento del gusano transportador (Q3).

R26 . Tiempo adiajonal de funcionamiento del Como T

Se procede de la siguiente manera al interior del tablero

1 - Para programar o cambiar los tiempos se presiona simultaneamente:

ESC + OK

Escoger SET PARAM con el cursor


ta = tiempo real de secuencia o funcionamiento

- 3.- Presionar OK
- 4.- Por ejemplo en BO2 : parametro de tiempo Q1 (VIBRADOR)

Obs:

BO2> \(\delta = BO4 \)
X> \(\delta = BO2 \)


1.4.5 MODALIDAD N° 1 DE PROGRAMACION DE TIEMPOS DE LAZO N° 1

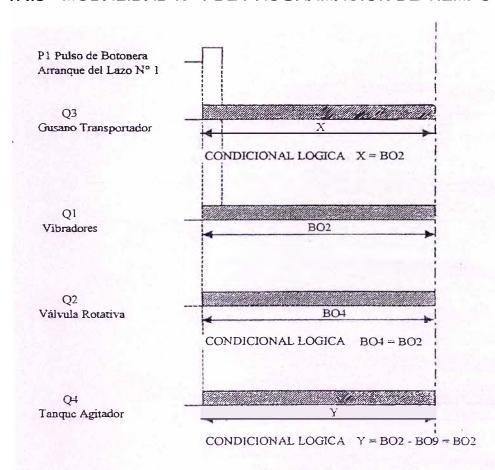

Pulso de inicio Modo Automático del Lazo Nro. 1 (Sistema de Preparación) P1: X + B26 =Tiempo total de funcionamiento del Gusano Transportador (Q3) Tiempo de funcionamiento de los Vibradores (Q1) BO2 = BO4 = Tiempo de funcionamiento de la Válvula Rotativa (Q2) BO5 =Tiempo total de funcionamiento del Tanque Agitador (Q4) Y + BO8 =BO8 = BO9 = 0 B26 =0

BAJO ESTA MODALIDAD TODOS LOS EQUIPOS DEL LAZO Nº 1, COMIENZAN Y TERMINAN SU FUNCIONAMIENTO AL MISMO TIEMPO.

1.4.6 MODALIDAD N° 2 DE PROGRAMACION DE TIEMPOS DE LAZO N° 1

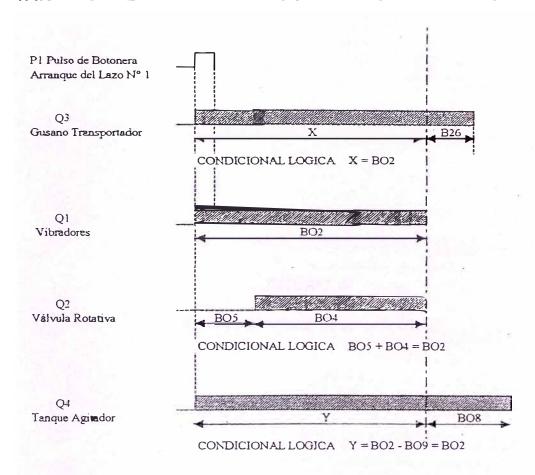

P1: Pulso de inicio Modo Automático del Lazo Nro. 1 (Sistema de Preparación)

X + B26 = Tiempo total de funcionamiento del Gusano Transportador (Q3)

BO2 = Tiempo de funcionamiento de los Vibradores (Q1)

BO4 = Tiempo de funcionamiento de la Valvula Rotativa (Q2)

En realidad es el tiempo de carga definido por la capacidad del sistema

BO5 = Tiempo de retardo para que comience a funcionar la Valvula Rotativa (Q2)

Y + BO8 = Tiempo total de funcionamiento de! Tanque Agitador (Q4)

BO8 = Tiempo adicional de funcionamiento del Tanque Agitador (Q4) a partir de cuando

se apaga los vibradores.

BO9 = 0

B26 = Tiempo adicional de funcionamiento del Gusano Transportador a partir del instante

cuando se apaga los vibradores.


BAJO ESTA MODALIDAD TODOS LOS EQUIPOS DEL LAZO Nº 1, SE CONSIGUE MEJORAR LAS
CONDICIONES DE CARGA DE CEMENTO, YA QUE ANTES QUE COMIENCE A FUNCIONAR LA VALVULA
ROTATIVA, EL CEMENTO HÁ SIDO PREVIAMENTE VIBRADO.

 POR OTRO LADO PODEMOS HACER QUE EL GUSANO FUNCIONE ADICIONALMENTE UN TIEMPO A FIN QUE DESCARGUE TODA LA CARGA RECIBIDA.

* ADEMAS SI ES NECESARÍO PODEMOS CONSIDERAR QUE EL TANQUE AGITADOR FUNCIONE UN TIEMPO ADICIONAL.


ANEXO 6:

Arreglo General (Tablero PLC)

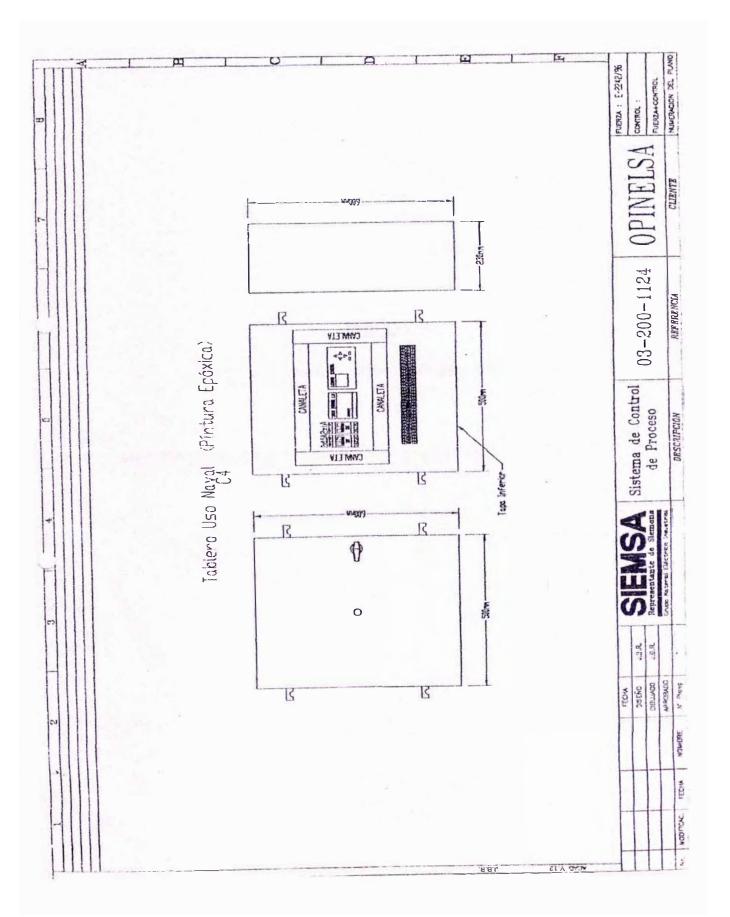

ANEXO 7:

Diagrama eléctrico del PLC.

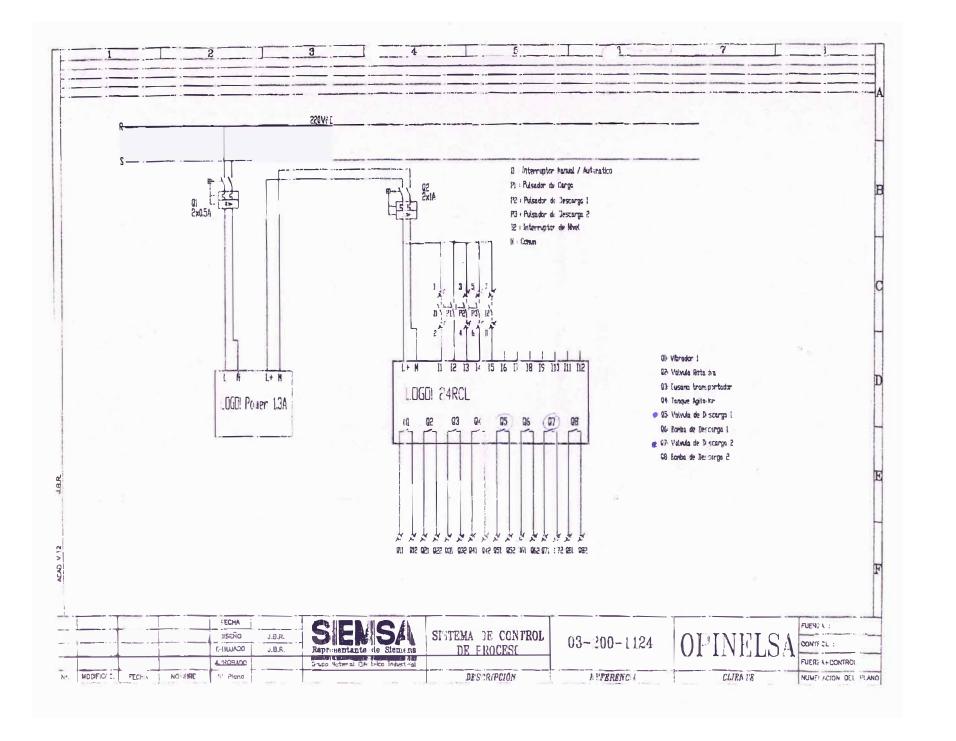


ANEXO 8:

Diagramas lógicos del PLC

LOGO!Soft - Esquema general

Fichero de programa:: OPINELSA.LGO


Creado : 25. enero 2000 (14:18)

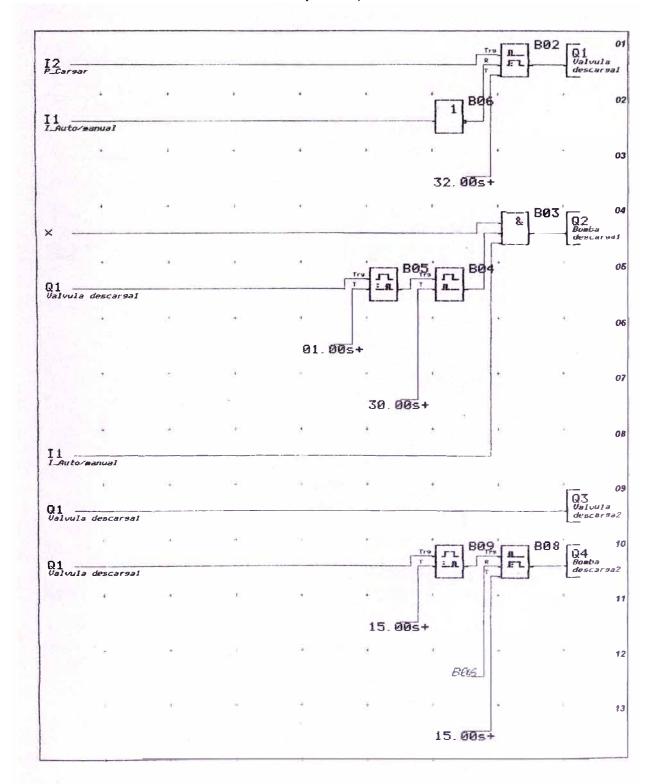

LOGO!Soft - Esquema general

Fichero de programa:: OPINELSA.LGO

Creado : 25. enero 2000 (14:18)

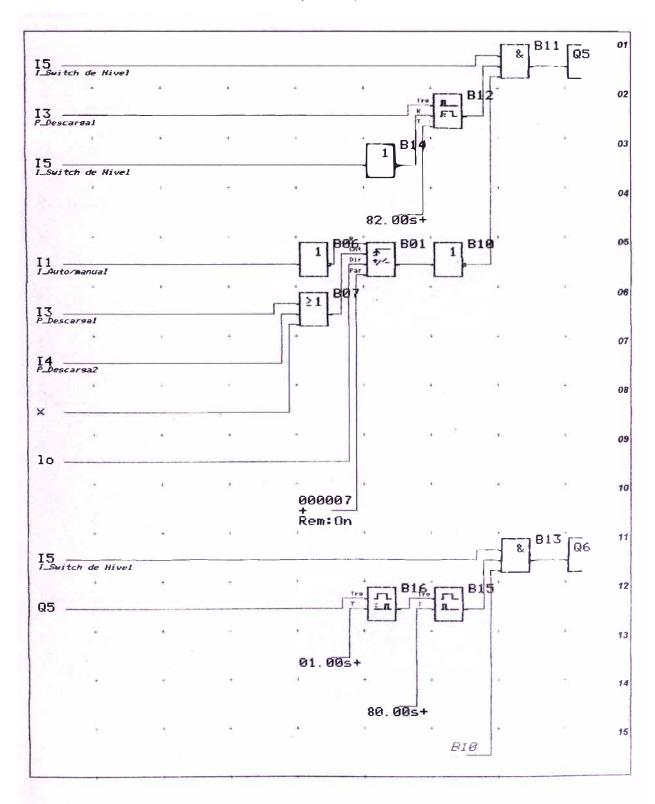

LOGO!Soft - Esquema general

Fichero de programa:: OPINELSA.LGO

Creado : 25. enero 2000 (14:18)

